

12

12. PROGRAMOVÁNÍ A DEFINICE PEVNÝCH CYKLŮ

12.1 Tvorba pevných cyklů

Pevné cykly jsou normou doporučené makrocykly, které provádějí standardní vrtací, frézařské nebo soustružnické cykly. Chování pevného cyklu se ovlivňuje pouze nastavením parametrů, podle kterých pevný cyklus provádí svoji činnost. Zásady pro tvorbu pevných cyklů jsou stejné pro frézky i soustruhy.

Pevné cykly jsou v paměti systému CNC8x6 uchovány jako normální partprogram a možno je vytvářet a editovat. V zálohované paměti (na disku) může být i více souborů s pevnými cykly, ale systém při volbě partprogramu načte ten soubor, jehož jméno je uvedeno v parametru **\$17 konfiguračního souboru CNC836.KNF**. Další podmínkou automatického načtení pevných cyklů je nastavení **3. dekády strojní konstanty 99 na hodnotu 1**. (viz. návod na obsluhu kapitoly: "Strojní konstanty" a "Konfigurace").

Tvorbu a editaci pevných cyklů možno provádět ze systému CNC8x6. Doporučuje se využít systémový editor (vstup ze základního menu přes tlačítko Systém a Systém-edice), neboť při editaci a uložení souboru s pevnými cykly v prostředí partprogramů (vstup ze základního menu přes tlačítko Programy a Edice) se může – pokud byla po zapnutí systému provedena volba libovolného partprogramu - hlásit chyba „Partprogram je již v paměti“, neboť pevný cyklus se načítá do paměti automaticky při volbě programu. Při editaci pevných cyklů přes systémový editor se neprovede po uložení syntaktická kontrola. Eventuelní chyby se proto projeví až při volbě programu.

Soubor s pevnými cykly začíná klíčovým slovem: " \$PC a končí znakem *.

Při tvorbě pevných cyklů se často využívá aritmetika parametrů. Parametrické operace jsou podrobně vysvětleny v kapitole "Aritmetika parametrů".

Pro programování pevných cyklů platí následující pravidla:

Pohyby náležející pevným cyklům se provádí v bloku, kde je prvně programovaná jedna z funkcí G81 – G89 a to za interpolacemi, ale před závěrečnými M-funkcemi. Vrtací cyklus se pak provede v každém dalším bloku (funkce G81-G89 již nemusí být programovány) až do bloku, kde je programována funkce odvolání pevného cyklu G80. V bloku s G80 se již vrtací cyklus neprovede.

Pevné cykly nemění programované technologické M-funkce, G-funkce ani hodnoty dalších adres (např. číslo tabulky korekcí D, rychlosť F apod.) a parametrů, nebo-li po vykonání pevných cyklů se vrátí hodnoty funkcí, adres i parametrů, které byly programovány před voláním pevného cyklu, i když je pevný cyklus změněn.

Například v pevném cyklu G84 je použita reverzace vřetena. Před voláním pevného cyklu se naprogramuje např. M3, pevný cyklus po dojetí do dna díry reverzuje vřeteno, tj. vyšle M4, ale po ukončení pevného cyklu (přesněji po startu bloku následujícího za pevným cyklem) se opět roztočí vřeteno ve směru M3. Podobně pokud se v pevném cyklu např. změní rychlosť F, po ukončení pevného cyklu bude rychlosť nastavena na F, které bylo programováno před vyvoláním pevného cyklu.

Pozn.:

Toto je hlavní a prakticky jediný rozdíl mezi pevnými cykly a makrocykly. Po vykonání makrocyklů zůstanou hodnoty G a M funkci i adres takové, jak je eventuelně nastaví případně změní makrocyklus.

Příklad:

```
N10 ...
N20 X50 G0
N30 R26=400 R27=200 R30=5.0 R31=-85.0 R32=25.0 „deklarace parametrů pro pevný cyklus
N40 M3 M41
N50 X100 G00 G81
N60 X200
N70 X300
N80 X400
N90 X500
N100 X600 G80
```

Pevný vrtací cyklus G81 se provede poprvé na konci bloku N50 (po dojetí na míru X100) a potom v každém dalším bloku. Poslední vrtací cyklus se provede v bloku N90 po dojetí na míru X500, neboť v bloku N100 je již programováno odvolání pevných cyklů funkcí G80. Pozor na umístění funkce volání pevného cyklu (zde G81). Nemůže být již např. v bloku N30 (plnění parametrů) nebo N40 (zařazení M3). Pokud by byla funkce G81 např. v bloku N30, provedlo by se vrtání již v tomto bloku (na poslední najeté míře X50) a další vrtání v téže poloze X v bloku N40.

12.2 Příklady frézkových vrtacích pevných cyklů

Vrtací pevné cykly jsou dodávány výrobcem, nicméně uživatel si je může upravit, případně si vytvořit další vlastní. S výhodou se dá využít aritmetika parametrů, popsaná v samostatné kapitole.

V systémech CNC8x6 se (od verze 30.29) dodávají standardní pevné cykly v souboru **PCYKLYDG.NCP**. Starší verze používají soubor PEVNECYK.NCP případně jiný upravený. Které pevné cykly bude systém používat je dán nastavením parametru **\$17 v souboru CNC836.KNF**, kde je zadán **název souboru s pevnými cykly**.

Pokud se využívá dialogová tvorba partprogramu a v ní volba pevných cyklů, doporučuje se využívat PCYKLYDG.NCP

Popis pevných cyklů ze souboru PCYKLYDG.NCP

Pevný cyklus začíná v referenční rovině RA. Hloubka vrtání je prováděna do roviny RB. Pevný cyklus končí v rovině RC. Souřadnice referenčních rovin RA, RB a RC musí být programovány v **absolutních souřadnicích**. Přírůstek hloubky q pro vrtání hlubokých dér je programován přírůstkově. Vlastní prováděcí program pevných cyklů je v systému vytvořen v parametrické formě. V partprogramu, ze kterého je příslušný pevný cyklus volán, musí být deklarovány souřadnice rovin, přírůstek pro vrtání hlubokých dér, časová prodleva, velikost posuvu a otáček jednotlivými parametry takto:

Parametr	Popis
R26	Deklaruje rychlosť posuvu (adresu F), ktorý je v rámci PC provádzaný
R27	Deklaruje veľkosť otáčok (adresu S) pre daný PC (v súlade s dôvodom zadanej funkcie M41 až M44)
R28	Deklaruje prírůstek q pre vrtanie s výplachom (G83) a vrtanie s odlamovaním trysky (G86)
R29	Deklaruje veľkosť časovej prodlevy (funkcia Q)
R30	Deklaruje souřadnicu roviny RA („odkud vrtat“)
R31	Deklaruje souřadnicu roviny RB („kam vrtat“)
R32	Deklaruje souřadnicu roviny RC („kam vyjet“)

Doporučení pro zadávání parametrů:

Při zadávání parametrů je důležité si uvědomit vliv desetinné tečky na hodnotu parametru. Hodnota parametru je obecně bezrozměrné číslo. Rozměr získá až přiřazením ke konkrétní adrese. Pokud není uvedena desetinná tečka, má parametr $Rxx=200$ hodnotu 200. Pokud bude hodnota 200 přiřazena k parametru, který určuje otáčky, bude rozměr 200ot/min. Pokud bude hodnota 200 přiřazena k parametru, který určuje rychlosť posuvu, bude rozměr 200mm/min, pokud bude hodnota 200 přiřazena k parametru, který určuje délkové míry nebo polohu, bude rozměr 200mikronů (pozor – nikoli milimetrů!).

Zapsání samotné desetinné tečky si lze představit jako přidání tří nul k hodnotě parametru. $Rxx=200$ by tedy znamenalo 200000 otáček, 200000mm/min (=200m/min) a 200000mikrometrů (=200mm).

Z praktického hlediska se tedy doporučuje psát hodnotu parametru pro otáčky bez desetinné tečky, hodnotu parametru pro rychlosť bud' bez tečky pokud chceme zadávat v mm/min nebo s tečkou pokud chceme zadávat v m/min a hodnotu parametru pro délky a polohy s desetinnou tečkou, neboť je vhodnější zadávat míry v mm než v mikronech.

Možnosti zadávání parametrů pro pevné cykly uvádí následující tabulka.

Parametrické zadání	Možnosti zápisu hodnoty do parametru	Rozměr zadané hodnoty	Poznámka
FR26 (rychllosť)	R26=200	200 mm/min	Pro milimetrový posuv (G94)
	R26=0.200	0,2 m/min (=200mm/min)	Pro milimetrový posuv (G94)
	R26=200	200 mikronů/ot	Pro otáčkový posuv (G95)
	R26=0.200	0,2 mm/ot	Pro otáčkový posuv (G95)
SR27 (otáčky)	R27=300	300 ot/min	
	R27=0.300	300 ot/min	
ZR28 (přírůstek)	R28=25.	25 mm	
	R28=25.0	25 mm	
	R28=25000	25000mikronů (=25mm)	
QR29 (čas. prodl.)	R29=250	250 * 10ms = 2,5 sec.	Jedna jednotka = 10ms
	R29=0.250	250 * 10ms = 2,5 sec.	
ZR30 (Rovina)	R30=5. 5	5,5mm	
	R30=5500	5500 mikronů (=5,5mm)	
ZR31 (Rovina)	dtto		
ZR32 (Rovina)	dtto		

Pozn.:

Dialogové zadávání pevných cyklů formátuje zadání všech parametrů do tvaru s desetinnou tečkou. Podrobnejší viz kapitola Dialogová tvorba.

Příklad použití pevného cyklu :


(pro pevný cyklus G82 se zadá posuv 460mm/min, 1000ot/min, časová prodleva 3 sec. Vrtá se z polohy 5.0 mm do polohy -50.0 mm a po ukončení se vyjede na míru 30.0. Celkem se vyvrtají 3 díry. První díra v bloku N4 v poloze X100. Tato poloha se najela již v bloku N1. Druhá díra se vyvrta v poloze X200 (přejezd v bloku N5 je programován přírůstkově G91 o 100mm). Třetí díra se vyvrta v poloze X300 (opět přírůstkově o 100 dál). Přírůstkové programování G91 se vztahuje pouze na přejezdy. Pevný cyklus má parametry rovin zadán vždy absolutně! Před pevným cyklem je zadáno S100 ot/min. Pevný cyklus změní otáčky (parametrem R27) na 1000 ot/min. Po ukončení pevného cyklu se otáčky vrátí na S100ot/min tj. přejezdy mezi jednotlivými vrtacími cykly v blocích N5 a N6 budou provedeny se 100ot/min

```


N1    G00    G90    X100.
N2    Z50.   S100   M43   M04
N3    R26=460 R27=1000 R29=300 R30=5. R31=-50. R32=30.
N4    G82
N5    G91    X100.
N6
N7    G90    Z500.  M05   G80

```

Pevné cykly – soubor PCYKLYDG.NCP

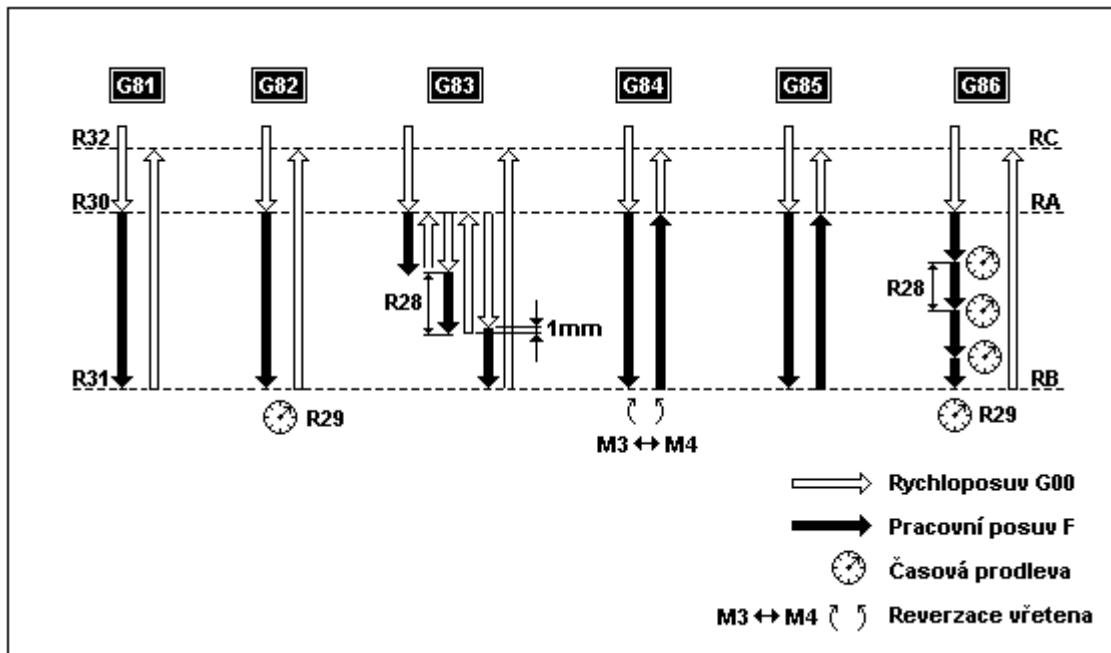

Pevný cyklus G87 s „odskokem“ v ose Y

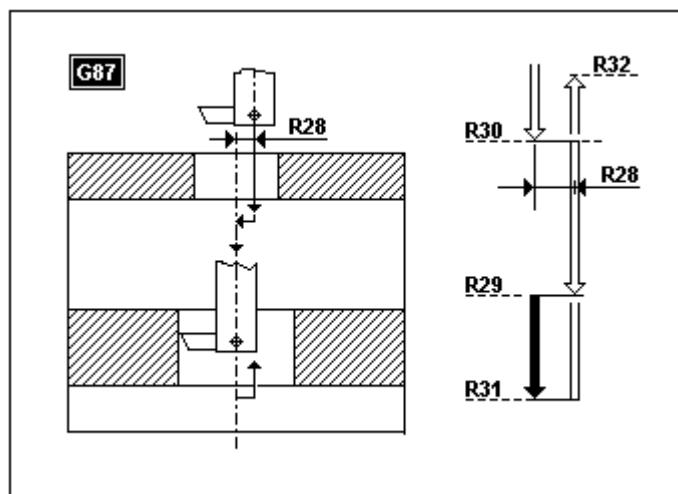

Výpis vrtacích pevných cyklů ze souboru PCYKLYDG.NCP, který používá také dialogová tvorba partprogramů.

Pozn.1: V dialogové tvorbě partprogramů není zahrnut pevný cyklus G87.

Pozn.2: V systémech může být aktualizovaný stav souboru s pevnými cykly.

```
" $PC - PEVNE CYKLY FREZARSKE VRTACI V OSE Z
" (Kompatibilni s dialogovou grafikou od verze panelu 30.29)
" Datum revize: 20.2.2001
"
" Pozn.1.:
" V pevném cyklu G84 používaném pro zavitování zavitovaci
```

```

" hlavickou je pouzito implicitne G94 (milimetrový posuv)
" Pokud chcete pouzivat otackovy posuv, zmunte G94 na G95
"
" Pozn2.:
" Pokud nechcete zadavat posuvovou rychlosť F a otacky S
" parametricky (R26 a R27) pred volanim pevneho cyklu,
" zrusete ve vsech pevných cyklech FR26 a SR27 !
" Rychlosť F a otacky S se pak zadaji pred volanim cyklu.
"
" Pouzite parametry:
"
" R26 = Rychlosť vrtani [mm/min]
" R27 = Otacky [ot/min]
" R28 = Prirustek vrtani (nebo odskok v Y pro G87)
" R29 = Casova prodleva (1=10ms) (nebo mezirovina RD pro G87)
" R30 = Rovina RA (absolutni poloha odkud vrtat)
" R31 = Rovina RB (absolutni poloha kam vrtat)
" R32 = Rovina RC (absolutni poloha kam vyjet po ukonceni PC)
"
"-----
" Vrtani bez casove prodlevy
"-----
N1 G79 L81
N2 G00 G90 ZR30 FR26 SR27
N3 G01 ZR31
N4 G00 G70 ZR32
"-----
" Vrtani s casovou prodlevou na konci diry
"-----
N1 G79 L82
N2 G00 G90 ZR30 FR26 SR27
N3 G01 ZR31 G04 QR29
N4 G00 ZR32
N5 G70
"-----
" Vrtani s proplachovanim
"-----
N1 G79 L83
N10 FR26 SR27
    G27 R5=15313024      "if R31 > R30 then R24=73
                           R6=07280028      "abs. hodnota prirustku vrtani
N20 GR24 L240
" Vrtani ve smeru minus
N40 G27 R5=00300029
    R6=00300025
    R24=1.000
N50 G26 R5=16312923      " if R31 >= R29 then R23 je 73 else 78
N60 GR23 L140
N70 ZR25 G00 G26 R5=02292829 " R29=R29-R28
N80 G26 R5=15293123      " if R31 > R29 then R23 je 73 else 78
N90 GR23 L110 Q9998      " Obskoci blok 100
N100 G27 R5=00310029
    R6=00320030      " R29=R31
                           " posledni vrt.- vyjede dle R32
N110 ZR29 G01
N120 ZR30 G00
N130 G26 R5=01292425 G73 L50 Q9998      " R25=R29+R24 (R24 = 1mm)
N140 G70
" Vrtani ve smeru plus
N240 G27 R5=00300029 R6=00300025 R24=1.000 "R30 -> R29
N250 G26 R5=18312923      " if31 <= R29 then R23 je 73 else 78
N260 GR23 L340

```

```

N270 ZR25 G00 G26 R5=01292829 " R29 = R29 + R28
N280 G26 R5=17293123 " if R31 < R29 then R23 je 73 else 78
N290 GR23 L310 Q9998 " Obskoci blok 300
N300 G27 R5=00310029 " R29 = R31
                    R6=00320030 " posledni vrt.- vyjede dle R32
N310 ZR29 G01
N320 ZR30 G00
N330 G26 R5=02292425 G73 L250 Q9998 " R25 = R29 - R24      (R24 = 1mm)
N340 G70
"-----
" Vrtani s reverzaci vretene (zavitovani hlavickou)
"-----
N1 G79 L84
N2 G00 G90 ZR30 FR26 SR27
    R08=4          " Pomocna pro porovnani na M4
    R09=3          " Pomocna pro porovnani na M3
    G26 R05=33100016 " Program 10 - 16
    R10=49510220  " Zapise 2.skup M-fci do R20
    R11=20200900  " if R20=R09 (R20=M3?) then pokracuj
    R12=00080007  " Do R7 da M4
    R13=22000000  " Konec podminky
    R14=20200800  " if R20=R08 (R20=M4?) then pokracuj
    R15=00090007  " Do R7 da M3
    R16=22000000  " Konec podminky
N3 G01      ZR31 G94 M49 " G95 pro otackovy posuv
N4 MR07     ZR30          " reverzace vretena (R07)
N5 G70 G00 ZR32
"-----
" Vrtani i vyjezd pracovnim posuvem
"-----
N1 G79 L85
N2 G00 G90 ZR30 FR26 SR27
N3 G01      ZR31
N4      ZR30
N5 G70 G00 ZR32
"-----
" Vrtani s odlamovanim trisky casovou prodlevou
"-----
N1 G79 L86
" Rozhoduje o smeru vrtani - if R30 > R31 - vrta do minusu
"           - if R30 < R31 - vrta do plusu
" Prirustek vrtani se zadava vzdy kladne
"
N3 FR26 SR27
    G27 R5=07280028      "abs. hodnota prirustku vrtani
    R6=16313034          "if R31<R30 then skok
N4 GR34 L100
" smer do minusu
N10 G00 G90 ZR30          "najede rychloposuvem na rovinu RA
    G26 R5=00300024        "R30 -> R24
N20 G27 R5=02242824        "R24=R24-R28 (v cyklu odcita prirustek)
    R6=15312423          "if R31>R24 then R23=73 else R23=78
N30 GR23 L60                "skok G73 nebo prazdna instrukce G78
N40 G01 ZR24 G04 QR29      "vrta dle R24, pak casova prodleva
N50 G73 L20 Q9998          "skok na blok N20
N60 ZR31
N70 G70 G00 ZR32
" Smer do plusu
"
N100 G00 G90 ZR30          "najede rychloposuvem na rovinu RA
    G26 R5=00300024        "R30 -> R24

```

```

N200 G27 R5=01242824      "R24=R24+R28 (v cyklu pricita prirustek)
    R6=17312423
N300 GR23 L600             "if R31<R24 then R23=73 else R23=78
N400 G01 ZR24 G04 QR29     "skok G73 nebo prazdna instrukce G78
N500 G73 L200 Q9998        "vrta dle R24, pak casova prodleva
N600 ZR31                  "skok na blok N200
N700 G70 G00 ZR32
"
"-----
" Vrtani s odskokem v ose Y
"-----
"   R28 = odskok v ose Y
"   R29 = mezirovina RD
"   ostatni parametry stejne s ostatnimi PC
"
N1  G79 L87
N2  G26 R5=49510224      "R24=uschova smer otaceni vretene
    G00 G90 ZR30           "Rychloposuvem na rovinu RA
N3  G26 R5=08280025      "R25=inverzni hodnota odskoku R28
    G91 YR28              "Odskok v ose Y mimo osu vrtani
    M19                   "Orientovany stop
N4  G90 ZR29              "Absolutne na mezirovinu RD
N5  G91 YR25              "Navrat v Y do osy vrtani
N6  MR24 SR27            "Roztoceni vretene
N7  G01 G90 ZR31 FR26    "Vrtani do roviny RB
N8  M19                   "Orientovany stop
N9  G00 G91 YR28          "Odskok v ose Y
N10 G90 ZR32              "Vyjezd do roviny RC
N11 G70 G91 YR25          "Navrat v Y do osy vrtani
"
"-----
" Prazdny pevny cykl - pro uzivatele
"-----
N1  G79 L88
N2
N3  G70
"-----
" Prazdny pevny cykl - pro uzivatele
"-----
N1  G79 L89
N2
N3  G70
*

```

12.3 Možnosti úprav pevných cyklů

Uživatel si může dodávané pevné cykly upravit podle potřeby či zvyklostí. Uvedeme některé možnosti, se kterými jsme se setkali v praxi. Někteří uživatelé nechtějí zadávat rychlosť F a otáčky S parametricky v pevném cyklu (parametry R26 a R27), ale chtějí je zadat před voláním pevného cyklu klasicky naprogramováním S a F. V tomto případě stačí z pevných cyklů odstranit všechny zápisu FR26 a SR27, jak je uvedeno na příkladu pevného cyklu G81:

Původní stav G81:

**N1 G79 L81
N2 G00 G90 ZR30 FR26 SR27
N3 G01 ZR31
N4 G00 G70 ZR32**

Upravený stav:

**N1 G79 L81
N2 G00 G90 ZR30
N3 G01 ZR31
N4 G00 G70 ZR32**

Další možností je použít v pevném cyklu G84 otáčkový posuv (G95) místo milimetrového (G94), který má tu výhodu, že lze změnit otáčky, pokud nevyhovují řezné podmínky, aniž by se změnily geometrické poměry při řezání závitu. Tuto výhodu však do jisté míry při G94 eliminuje používání závitovacích hlaviček, které svým napružením mohou překlenou rozdíl v rychlosti posuvu a otáčkách při změně otáček. Změna rychlosti %F je blokována funkcí M49.

Starší typy pevných cyklů nevyužívaly roviny RC pro výjezd z pevného cyklu a končily cyklus ve stejné rovině, kde cyklus začínal, tj. v rovině RA. Pokud byste měli k dispozici hotové partprogramy, které s rovinou RC nepočítají (nepoužívají parametr R32), stačí v pevných cyklech nahradit všechny ZR32 za ZR30.

Další možností je vlastní tvorba pevného cyklu, který nemusí ani souviset s vrtáním, ale je možné si vytvořit např. pevný cyklus pro nájezd do polohy pro výměnu nástroje a jeho výměnu. V souboru PCYKLYDG.NCP jsou k dispozici pro uživatele volné cykly G88 a G89. Můžete se inspirovat následujícím příkladem:

N10 G79 L88	
N20 G54 G0 G40 Z200. M5	,, odjede do bezpečnostní polohy a stopne vřeteno
N30 G59 Y0	,, odjede do polohy pro výměnu, poloha zadána v posunutí G59
N40 TR12	,, vyhledá nástroj, jehož číslo je v parametru R12
N50 M06	,, provede výměnu nástroje
N60 G70	

12.4 Pevné cykly pro soustruhy

Pro tvorbu a používání pevných cyklů pro soustruhy platí stejné zásady jako pro pevné cykly frézařské. Podrobnejší popíšeme případné rozdíly.

Pro soustruhy se dodávají tři soubory s pevnými cykly: PEVNECY4.NCP, PEVNECY5.NCP a PEVNECY6.NCP. Soubory PEVNECY5.NCP a PEVNECY6.NCP obsahují navíc oproti souboru PEVNECY4.NCP možnost střídavého závitování, přičemž PEVNECY5.NCP je určen pro používání průměrového programování a soubor PEVNECY6.NCP pro poloměrové programování.

Pozn.:

Soubor PEVNECY4.NCP se musí zeditovat „ručně“ podle toho, používá-li se poloměrové nebo průměrové programování. Implicitně je nastaven na průměrové programování.

Řádky, které se upravují mají následující tvar:

R14=+01333333 " Pro průměrové progr: R33=R33+R33 (01333333) !

Pokud chceme poloměrové programování, musí se upravit takto:

R14=+00000000 " Pro průměrové progr: R33=R33+R33 (01333333) !

Pro zadávání parametrů platí stejné zásady, týkající se použití desetinné tečky, jako u vrtacích cyklů pro frézky. Týká se to navíc také např. počtu trísek, které se zadává bez desetinné tečky (případně s tečkou ale na místě setin a tisícin – viz dále). U soustružnických pevných cyklů je důležité také znaménko u některých parametrů, které udává směr posuvu. Při průměrovém programování se parametry určující míry v ose X programují průměrově (např. i tloušťka trásky!).

V příkladech jsou tyto možnosti označeny takto:

- (+/-) Znaménko určuje směr
- (Ø) Průměrové zadání hodnoty

12.5 Příklady soustružnických pevných cyklů

12.5.1 Podélné hrubování - G81


Použité parametry:

R24	(+/-)	(Ø)	Kolik mm před dílcem v ose X začíná pevný cyklus
R25	(+/-)		Kolik mm před čelem v ose Z začíná pevný cyklus
R26			Rychlosť posuvu
R27			Počet opakovaných přejezdů po konečné dráze (začištění)
R28		(Ø)	Síla (tloušťka) třísky v mm
R29	(+/-)		Zkrácení vzdálenosti Z na jednu třísku
R30	(+/-)	(Ø)	Velikost oblasti hrubování v ose X
R31	(+/-)		Velikost oblasti hrubování v ose Z

Symbol (+/-) v tabulce znamená, že uvedená míra znaménkem určuje směr. Symbol (Ø) v tabulce znamená, že uvedená míra se při průměrovém programování programuje průměrově a při poloměrovém programování poloměrově.

Hrubování je možno použít ve všech čtyřech zrcadlových rovinách. Roviny hrubování jsou určeny znaménky parametrů R30 a R31. Znaménka parametrů R24, R25 a R29 jsou také závislá na použité rovině hrubování. Možno říct, že všechny tyto parametry (R24, R25, R29, R30, R31) jsou programovány přírůstkově vzhledem k počátečnímu bodu, podobně jak je tomu u adres I a J při programování kružnice.

Na obrázku je příklad hrubování, ve kterém se předpokládá, že parametry R24, R25, R30, R31 mají záporné hodnoty.

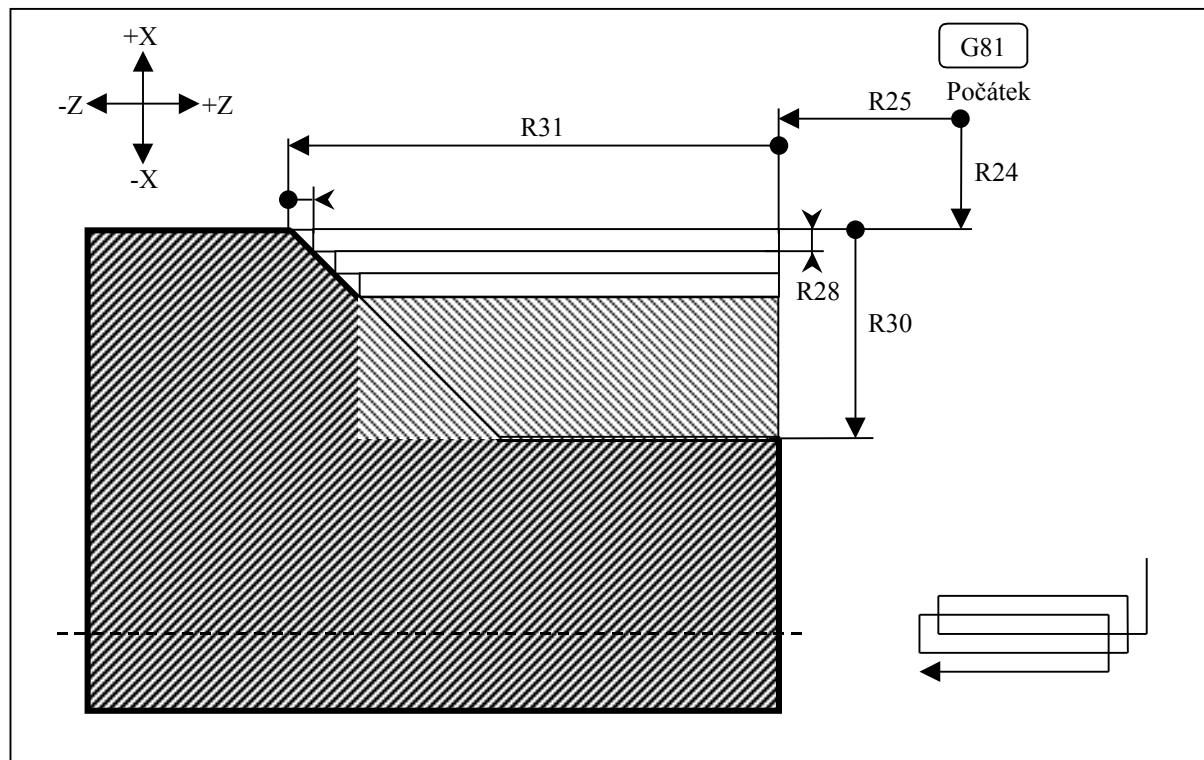

Podélné hrubování G81 se začíšťováním (průměrové programování)

Výpis pevného cyklu G81 ze souboru PEVNECY5.NCP

```

" HRUBOVANI PODELNE - G81
N1  G79   L81
N2  G90   G24           " Absolutne
                         R00==+0
                         R01==+1
                         R02==+15113010      " Modifikace instrukce porovnani
                         R03==+17113010

G26  R05==+33070021      " PROGRAM 7 - 21

                         R07==+00280039      " Uschova R39=R28
                         R08==+00800085      " Uschova R35,R36=R30,R31
                         R09==+31300000      " IF R30<R00 THEN
                         R10==+00020003      "   R03=R02
                         R11==+08280028      "   R28==R28
                         R12==+22000000      " ENDIF
                         R13==+26010283      " Naplni X prog. do R33 a Z prog. do R34
                         R14==+01333333      " Pro prumerove progr: R33=R33+R33 (01333333)
                         R15==+01332445      " R45=R33+R24
                         R16==+01453030      " R30=R45+R30
                         R17==+01452811      " R11=R45+R28 (prvni triska)
                         R18==+01342538      " R38=R34+R25
                         R19==+01383131      " R31=R38+R31
                         R20==+00310044      " R44=R31 (uchova pro zacistovani)
                         R21==+00330037      " R37=R33

N50 G00   FR26          XR11    " Jede v X na miru
                         G26  R05==+01312931      " R31=R31+R29 Zkracen
N6   G01           ZR31    " Triska
                         G27  R05==+00370009      " R09=R37
                         R06==+00030007      " R07=R03 (modifikovana instrukce)
N7   G29  R05==+00110037      " Vyjezd v X
                         R06==+01112811      " Kopirovani R11 do R37
                         R08==+00340009      " R11=R11+R28 (dalsi triska)
                         " Je-li R11 > R30 pak R10=73 jinak R10 je 78
                         " R09=R34
N8   G00           ZR09    " Navrat v Z
                         GR10 L50 Q9998      " Podmineny skok na blok N50

N10 G29  R05==+02464646      " R46=0
                         R06==+19274610      " Je-li R27 = R46(0) pak R10=73 jinak R10 je
78
                         R07==+07350040      " R40=abs (R35) (R30)
                         R08==+00270047      " R47=R27
N11 GR10 L30   Q9998      " Skok je li bez zacistovani
                         G28  R05==+03294090      " R40,41=R29.R40
                         R06==+04903940      " R40=R40,41/39 (28)
                         R07==+01444009      " R09=R44+R40
N12 G00   FR26          XR30    " Jede v X na posledni miru
                         G26  R05==+00440011      " R11=R44
N13 G01           ZR09    " Zacistovaci triska
                         G26  R05==+00450010      " R10=R45
N14           XR10          ZR11    " Celo
                         G26  R05==+00330010      " R10=R33
N15           XR10          " R10=R34
                         G28  R05==+00340010      " R47=R47-R01 dekrement
                         R06==+02470147

```

```


R07=+15474611      " Je-li R47 > R46(0) pak R11=73 jinak R11 je
78
N16 G00           ZR10      " Navrat v Z
  GR11 L12   Q9998
N17 G70

N30 G00  FR26      XR30      " Jede v X na posledni miru
  G26  R05=+01312931  " R31=R31+R29 Zkraceni
N31 G01           ZR31      " Posledni triska
  G26  R05=+00330009  " R09=R33
N32              XR09      " Navrat v X
  G26  R05=+00340009  " R09=R34
N33 G00           ZR09      " Navrat v Z
N35 G70
"

```

12.5.2 Příklad použití pevného cyklu G81 pro podélné hrubování

Na následujícím obrázku je okotovaný výkres součásti. Uvedený příklad programu předpokládá průměrové programování, souřadný systém dle obrázku (kladný směr osy X nahoru, Z vpravo). Výchozí bod pevného cyklu zobrazuje soustružnický nůž.

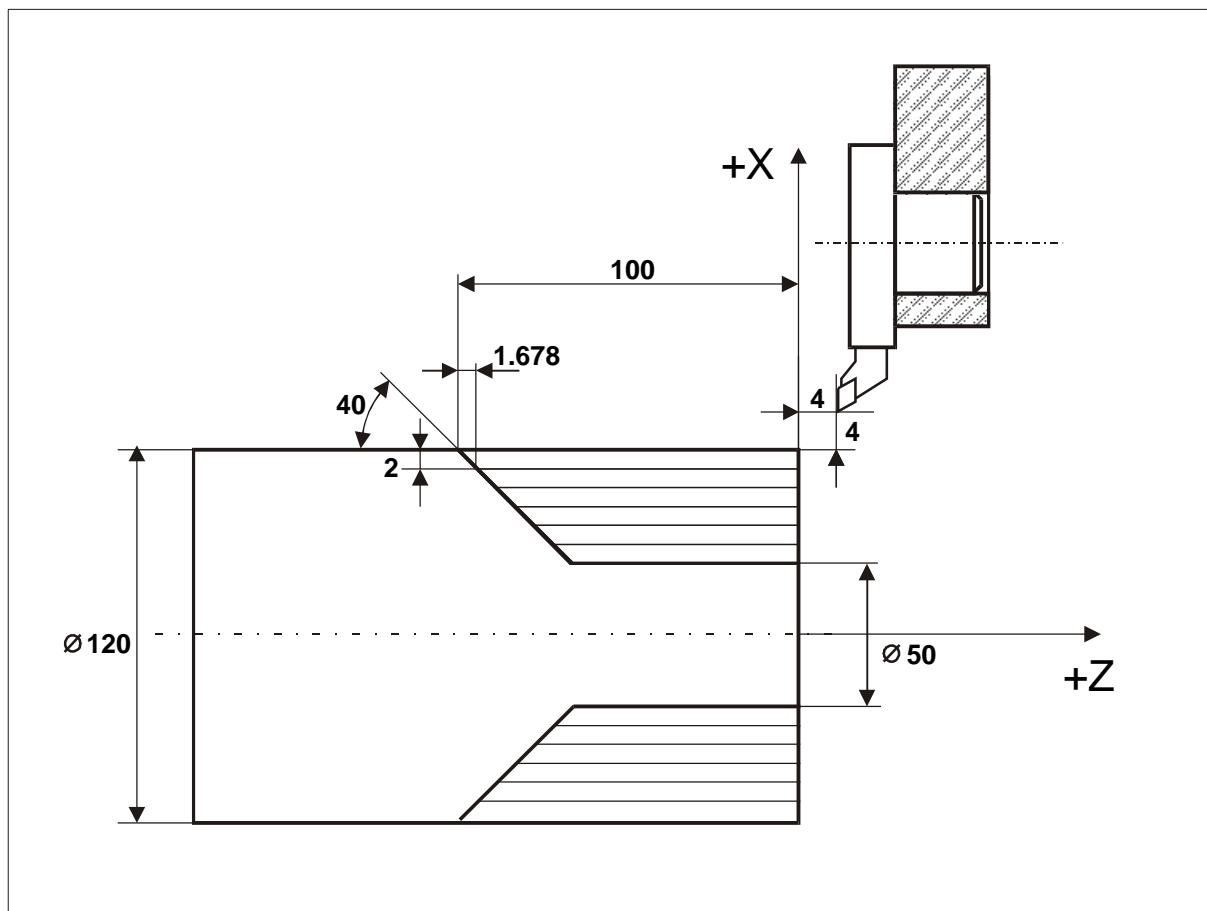

Program pro hrubování by byl zapsán takto:

```

N10 G54 &1100 D1 T1 M3 S500      "Hlavní věta
N20 X0 Z300
N30 X128 Z4          " Nájezd do výchozí polohy
N40 R24= -8.000        " Kolik mm před dílcem v X, (znaménko = směr)
R25= -4.000          " Kolik mm před dílcem v Z, (znaménko = směr)
R26=200              " Rychlosť posuvu
R27=0.002            " Počet opakovaných přejezdů po konečné dráze
R28=4.000             " Tloušťka třísky v mm
R29=1.678            " Zkrácení vzdálenosti Z na jednu třísku (znaménko = směr)
R30= -70.000          " Velikost hrubování v ose X, (znaménko = směr)
R31= -100.000         " Velikost hrubování v ose Z, (znaménko = směr)
G81
N50 G80
N60 M30

```

Pozn.:

Při průměrovém programování se míry v X programují průměrově. Tloušťka třísky 2mm se proto programuje R28=4.0, podobně ještě parametry R24 a R30.

Při poloměrovém programování se uvedené parametry programují poloměrově, tj. byly by dvakrát menší než v uvedeném příkladě (R28=2.0).

Uvedeným způsobem se programují i ostatní soustružnické pevné cykly.


12.5.3 Příčné hrubování - G82

Použité parametry:

R24	(+/-)	(Ø)	Kolik mm před dílcem v ose X začíná pevný cyklus
R25	(+/-)		Kolik mm před čelem v ose Z začíná pevný cyklus
R26			Rychlosť posuvu
R27			Počet opakovaných přejezdů po konečné dráze (začištění)
R28		(Ø)	Síla (tloušťka) třísky v mm
R29	(+/-)		Zkrácení vzdálenosti X na jednu třísku
R30	(+/-)	(Ø)	Velikost oblasti hrubování v ose X
R31	(+/-)		Velikost oblasti hrubování v ose Z

Hrubování je možno použít ve všech čtyřech zrcadlových rovinách. Roviny hrubování jsou určeny znaménky parametrů R30 a R31. Znaménka parametrů R24, R25 a R29 jsou také závislá na použité rovině hrubování. Možno říct, že všechny tyto parametry (R24, R25, R29, R30, R31) jsou programovány příruškově vzhledem k počátečnímu bodu, podobně jak je tomu u adres I a J při programování kružnice.

Na obrázku je příklad hrubování, ve kterém se předpokládá, že parametry R24, R25, R30, R31 mají záporné hodnoty.

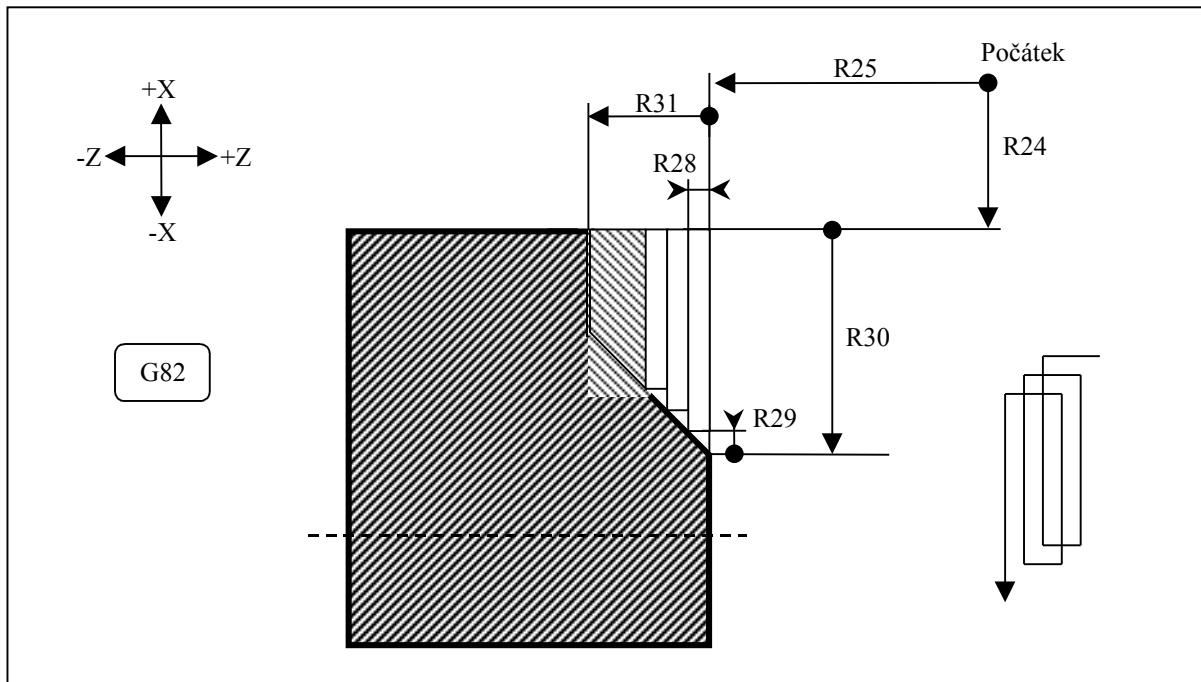

Příčné hrubování G82 se začištováním (průměrové programování)

Výpis pevného cyklu G82 ze souboru PEVNECY5.NCP

```

"
N1    G79    L82
N2    G90    G24          " Absolutne
                    R00=-0
                    R01=-1
                    R02=-15113110   " Modifikace instrukce porovnani
                    R03=-17113110

G26    R05=-33070021   " PROGARM 7 - 21

                    R07=-00280039   " Uschova R39=R28
                    R08=-00800085   " Uschova R35,R36=R30,R31
                    R09=-31310000   " IF R31<R00 THEN
                    R10=-00020003   "     R03=R02
                    R11=-08280028   "     R28=-R28
                    R12=-22000000   " ENDIF
                    R13=-26010283   " Naplni X prog. do R33 a Z prog. do R34
                    R14=-01333333   " Pro prumerove progr: R33=R33+R33 (01333333) !
                    R15=-01342545   " R45=R34+R25
                    R16=-01453131   " R31=R45+R31
                    R17=-01452811   " R11=R45+R28 (prvni triska)
                    R18=-01332438   " R38=R33+R24
                    R19=-01383030   " R30=R38+R30
                    R20=-00300044   " R44=R30 uchova pro zacistovani
                    R21=-00340037   " R37=R34

```

```

N50  G01    FR26          ZR11   " Jede v Z na miru
      G26    R05=-+01302930
N6   G27    R05=-+00370009  XR30   " Triska
                  R06=-+00030007
N7   G29    R05=-+00110037  ZR09   " Vyjezd v Z
                  R06=-+01112811
                  R08=-+00330009
N8   G00    R05=-+02464646  XR09   " Navrat v X
      GR10   L50     Q9999
N10  G29    R05=-+02464646  " R46=0
                  R06=-+19274610
                  R07=-+07360040
                  R08=-+00270047
N11  GR10   L30     Q9999
      G28    R05=-+03294090  " Skok je li bez zacistovani
                  R06=-+04903940
                  R07=-+01444009
N12  G01    FR26          ZR31   " Jede v Z na posledni miru
      G26    R05=-+00440011
N13  G26    R05=-+00450010  XR09   " Zacistovaci triska
N14  G26    R05=-+00330010  ZR10   " Celo
N15  G28    R05=-+00340010  ZR11   " R10=R33
                  R06=-+02470147
                  R07=-+15474611
N16  G00    R05=-+00340009  XR10   " R10=R34
      GR11   L12     Q9999
N17  G70
N30  G01    FR26          ZR31   " Jede v Z na posledni miru
      G26    R05=-+01302930
N31  G26    R05=-+00340009  XR30   " Posledni triska
N32  G26    R05=-+00340009  ZR09   " R09=R34
N33  G00    R05=-+00340009  XR09   " Navrat v Z
N35  G70
"
"
"


```

12.5.4 Vrtání hlubokých děr - G83

Použité parametry:

R26		Rychlosť posuvu
R27		Velikosť otáček (adresa S) v souladu s převodovým stupněm
R28		Přírůstek vrtání - q
R29		Nepoužít
R30	(+/-)	Deklaruje souřadnici roviny RA
R31	(+/-)	Deklaruje souřadnici roviny RB

Na obrázku je příklad cyklu G83:

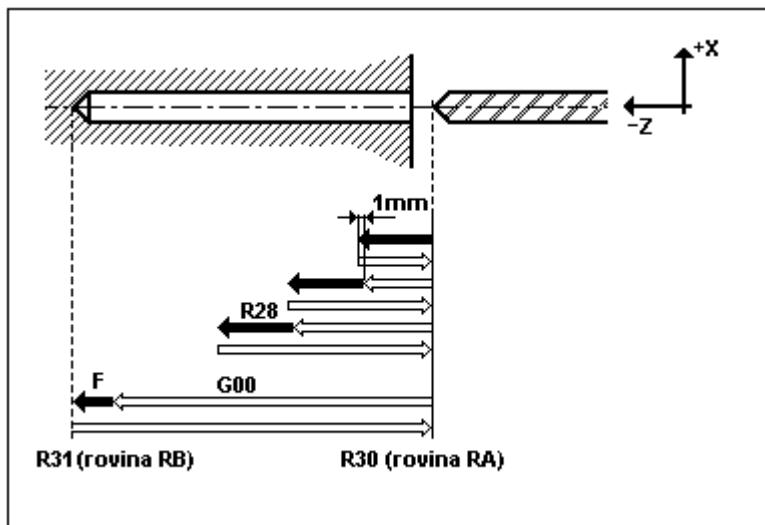

Výpis pevného cyklu G83 ze souboru PEVNECY5.NCP

```

"
" VRTANI HLUBOKYCH DER S PROPLACHOVANIM - G83
"
"
N1 G79 L83
" VRTANI V OSE Z VE SMERU MINUS
"
N210 G26 R5=15313024      "IF R31 > R30 THEN R24=73 (VRTANI VE SMERU PLUS)
N220 GR24 L240
"
N40 G27 R5=00300029 R6=00300025 R24=1.000
N50 G26 R5=16312923      " IF R31 >= R29 then R23 je 73 else
78
N60 GR23 L140
N70 ZR25 G00 G26 R5=02292829      " R29 = R29 - R28
N80 G26 R5=15293123      " IF R31 > R29 then R23 je 73 else 78
N90 GR23 L110 Q9998      " Obskoci blok 10
"
N100 G26 R5=00310029      " R29 = R31
N110 ZR29 G01 FR26      " vrta pracovni rychlosti
N120 ZR30 G00      " rychloposuvem vyjede do roviny RA
N130 G26 R5=01292425 G73 L50 Q9998      " R25 = R29 + R24      (R24 = 1mm)
N140 G70
"
" VRTANI V OSE Z VE SMERU PLUS
"
N240 G27 R5=00300029 R6=00300025 R24=1.000 "R30 -> R29
N250 G26 R5=18312923      " IF R31 <= R29 then R23 je 73 else
78
N260 GR23 L340
N270 ZR25 G00 G26 R5=01292829      " R29 = R29 + R28
N280 G26 R5=17293123      " IF R31 < R29 then R23 je 73 else
78
N290 GR23 L310 Q9998      " Obskoci blok 300
"
N300 G26 R5=00310029      " R29 = R31
N310 ZR29 G01 FR26      " vrta pracovni rychlosti
N320 ZR30 G00      " rychloposuvem vyjede do roviny RA

```

```
N330 G26 R5=02292425 G73 L250 Q9998      " R25 = R29 - R24      (R24 = 1mm)
N340 G70
"
"
```

12.5.5 Řezání závitu na válcové ploše - G84

Použité parametry:


R19			Kolik materiálu nechat při střídavém hrubování závitu na stěně závitu (např. 0.05mm). Tento případ se odebere při posledních n-průchodech dle parametru R21
R20			Má význam pouze pro střídavé závitování: Pro metrický závit se zadá R20=0 (nebo 60 stupňů). Pro Whitworthův závit se zadá R20=55 (stupňů) Pro lichoběžníkový závit se zadá R20=30 (stupňů) Jiné hodnoty než zde uvedené provedou rovněž metrický závit
R21			Pozn.: Zatím implementován pouze metrický závit !!!
R22			Pro závit bez výjezdu nepoužít
R23			Počet opakovaných přejezdů po konečné dráze
R24	(+/-)	(Ø)	Kolik mm před dílcem v ose X začíná PC - znaménko udává směr
R25	(+/-)		Kolik mm před čelem v ose Z začíná PC - znaménko udává směr
R26			Stoupání závitu
R27			Úhlové posunutí začátku závitování
R28			Kolikrát je následující tříška menší než předešlá (kvocient < 1), doporučená hodnota kvocientu 0,8
R29			Počet třísek, kterými má být závit vyříznut Pozn.: při střídavém závitování se jednou třískou myslí dva průchody na stejné hloubce závitu !!!
R30	(+/-)	(Ø)	Hloubka závitu v ose X - znaménko udává směr
R31	(+/-)		Délka závitu v ose Z - znaménko udává směr

Pozn.: Parametry R19 a R20 jsou nutné pouze pro střídavé závitování (R21 není 0).


Parametr R28 (kvocient) udává, kolikrát je následující tříška menší než předešlá tříška v závitování. Třísky při závitování se postupně zmenšují podle této konstanty a tvoří geometrickou řadu s kvocientem menším než jedna. Například při síle třísky 0,5 mm a kvocientu 0,8 budou následující tloušťky:

$$\begin{aligned}
 & 0,5 \text{ mm} \\
 0,50 \cdot 0,8 &= 0,4 \text{ mm} \\
 0,40 \cdot 0,8 &= 0,32 \text{ mm} \\
 0,32 \cdot 0,8 &= 0,256 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Závitování je možno použít ve všech čtyřech zrcadlových rovinách. Roviny závitování jsou určeny znaménky parametrů R30 a R31. Znaménka parametrů R24, R25 jsou také závislá na použité rovině závitování. Možno říct, že všechny tyto parametry (R24, R25, R30, R31) jsou programovány příručkově vzhledem k počátečnímu bodu, podobně jak je tomu u adres I a J při programování kružnice.

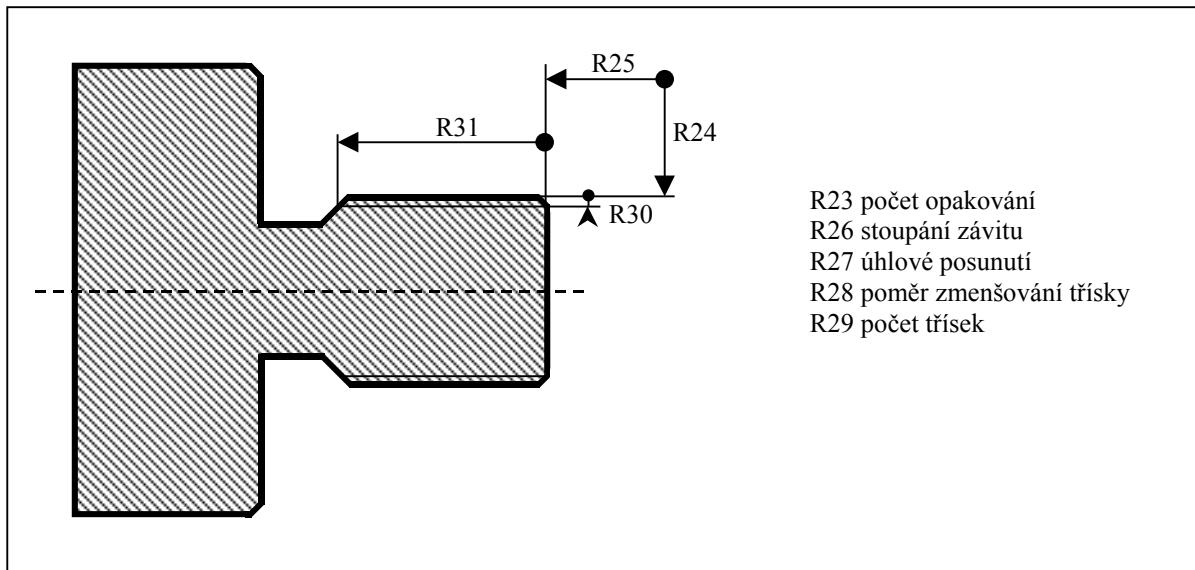

Na obrázku je příklad závitování, ve kterém se předpokládá, že parametry R24, R25, R30, R31 mají záporné hodnoty.

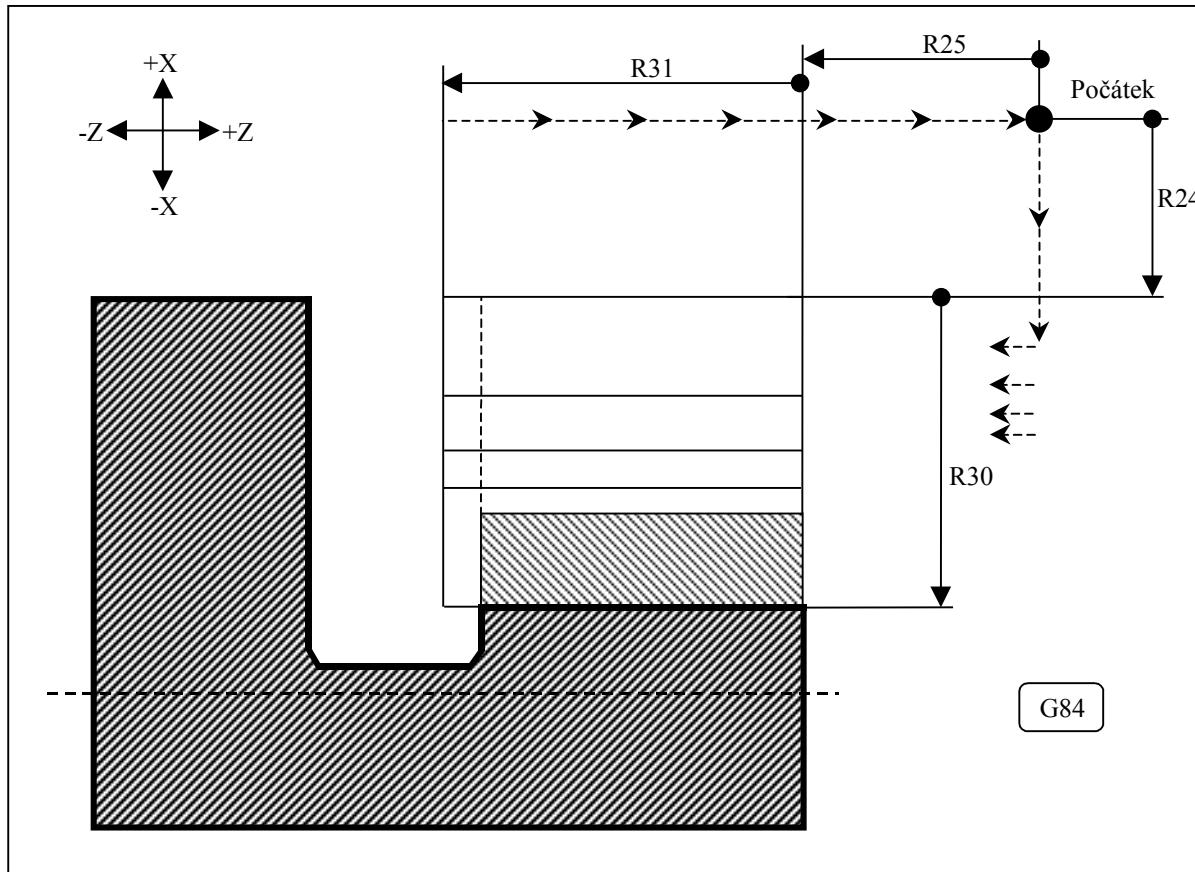

Řezání závitu na válcové ploše (průměrové programování)

```

" REZANI ZAVITU NA VALCOVE PLOSE - G84
"
N1  G79  L84
N2  R00=0 R22=0          " Pro zavit bez vyjezdu zajisti 0
G28  R05=+19210002      " IF R21=0 THEN R02=73 else R02=78
                         R06=00190047      " R19 -> R47 (pridavek potreba jen pro stridave)
                         R07=00260048      " do R48 nenulovou hodnotu jako priznak stridani

N3  GR02 L5              " je-li rezani v ose, tak skok na N5
" -----
" REZANI STRIDAVE
" -----
N28  G90  G24  FR26      " Absolutne
                         R00=+0
                         R01=+1
                         R02=-2
                         R03=+2.000     " Pomocna pro deleni 2

G26  R05=+33060020      " Program 06-20
                         R06=+00300044      " Uschova hloubku zavitu do R44
                         R07=+23290039      " R39=real(R29)
                         R08=+28283940      " R40=soucet geometricke rady, kvocient R28
                         R09=+07300039      " R39=abs(R30)
                         R10=+04394040      " R40=R39/R40 = 1. spona
                         R11=+31300000      " IF R30<R00 THEN
                         R12=+08400040      " R40=-R40
                         R13=+22000000      " ENDIF
                         R14=+26010283      " Naplni X prog. do R33 a Z prog. do R34
                         R15=+01333333      " Pro prumerove progr: R33=R33+R33 (01333333) !
                         R16=+00800085      " Uschova R35,36=R30,31
                         R17=+01332411      " R11=R33+R24
                         R18=+01113030      " R30=R11+R30 koncova mira
                         R19=+01114011      " R11=R11+R40 (prvni triska)
                         R20=+01342538      " R38=R34+R25
N30  G29  R05=+01383131      " R31=R38+R31
                         R06=+01022910      " R10=R02+R29 (pocet opakovani)
                         R07=+04260337      " R37=R26/R03: stoupani/2
                         R08=+00400046      " R40 -> R46 trisku bude scitat do R46

N40  R18=34.000           " Konstanta pro vzorec metricky zavit.
                         R20=69999.999       " Jen pro porovnani, aby poprvé spocital posun
G29  R05=+02102121       " R21=R10-R21, R21 je citac stridavyh pruchodu
                         R06=+01210121       " R21=R21+R01 zvetsi o 1
                         R07=+01210121       " R21=R21+R01 zvetsi jeste o 1
                         R08=+03182641       " (34 x S) do parametru R41 (pro vzorec)
"

"-----
"----- Prvni pruchod zavitu -----
"----- 

" Vypocte posunu P v ose Z pro metricky zavit podle vorce:
" P = posun, S = stoupani, T = hloubka trisky
" Pozn.: 34 x S se nemeni a je predpocitano predem do R41
" P=((34 x S) - (55.426 x T))/96

N55  R17=96.000           " Konstanta pro vzorec metricky zavit.
                         R18=34.000           " Konstanta pro vzorec metricky zavit.
                         R19=55.426           " Konstanta pro vzorec metricky zavit.
                         R32=-1               " Polomerove progr. R32= 0 !!!

```

```

        " Prumerove progr. R32=-1 (binarni posun vpravo)

G29  R05=09463242      " Pri prumerovem progr. deli trisku 2 (bin. posun)
    R06=03194245      " (55.426 x T) do parametru R45
    R07=07450045      " Absolutni hodnota R45 (vzdy kladny)
    R08=02414543      " ((34 x S) - (55.426 x T)) do R43

N56   G29   R05=21002018     " Je R20 ruzne od 0? (posun neni 0 ?)
                    R06=04431720     " ANO: ((34 x S) - (55.426 x T))/96 do R20
                    R07=22000000     " Konec podminky

" V R20 je vypocteny posun, od posunu se odecete jeste pripadny pridavek
" Nebo je v R20 jiz 0.

N57   G28   R05=+02204703    " Odecete jeste hrubovaci pridavek a da do R03
                    R06=+00030044    " R03 uschovano jeste do R44
                    R07=+02340303    " od programovane hodnoty odecete posun

N60   G00   XR11  ZR03      " Jede v X a Z na miru
    G27   R05=+00330009      " R33 -> R09
                    R06=+00230039      " R23 -> R39 pocet po stejne draze
" N61/ G73 L70 Q9998
" N62  M0
N70   G33   IR27  ZR31      " G33 zavitovani
N80   G00   XR09
    G26   R05=+00340009      " Vyjezd v X
                    R34 -> R09, Pocatecni mira v Z
N90   G00   ZR09
    G28   R05=+00440003      " Navrat v Z
                    R06=+01340303      " Vybere uschovane R44 (posun) a da do R03
                    R07=+19480008      " R03 = R34 + R03 ... prog. hodnota + posun
                    " if R48 = 0 then G73 else G78 do R08

N110  GR08 L160 Q9998      " (je-li priznak = 0, uz nedela druhý pruchod)
"-----
" Druhy pruchod na stejne hloubce X, posunuty na druhou stranu zavitu
"-----

N120  G00  XR11  ZR03      " Jede v X a Z na miru
N130  G33  IR27  ZR31      " G33 - zavitovani
    G26  R05=00330009      " R09=R33
N150  G00  XR09
N160  G26  R05=+33120017      " Vyjede v ose X
                    R12=+03402840      " PROGRAM OD R12 DO R17
                    R13=+01404646      " R40=R40xR28 - nasobeni kvocientem
                    R14=+01114011      " triska se nascitava do R46
                    R15=+00340009      " R11=R11+R40 (dalsi triska)
                    R09=R34
                    R16=+02210121      " R21=R21-R01, zmensi citac pruchodu o 1
                    R17=+15210008      " if R21 > 0 then G73 else G78 do R08
N180  GR08 L200 Q9998      " Citac > 0 tak skok na N200
N185  G26  R05=19480008      " priznak stridani v R48 je jiz 0 ?
N186  GR08 L200 Q9998      " ANO, tak skok na N200

N190  G28  R05=+00000048      " Vynuluje priznak stridani v R48
                    R06=+00000020      " Vynuluje R20 (vypocteny posun)
                    R07=+00000047      " Vynuluje R47 (pridavek hrubovaci)
N200  G00  ZR09
    G73  L55  QR10
N210  G00  FR26  XR30      " Navrat v Z
    G27  R05=+00330009      " Podmineny skok na blok N55
                    R06=+02390139      " Jede v X na posledni miru
                    R09=R33
                    R39=R39-R01
N220  G33  IR27  ZR31      " G33 Zavitovani na miru
N230  G00  XR09
    G27  R05=+00340009      " Navrat v X
                    R09=R34

```

```

          R06=+16390010      " IF R39 >= R00 THEN R10=73 ELSE R10=78
N240 G00 ZR09           " Navrat v Z
          GR10 L210 Q9998   " Podmineny skok
N250 G70                " Konec
"-----
" REZANI V OSE
"-----
N5  G90  G24  FR26      " Absolutne
          R00==+0          " R00=0
          R01==+1          " R01=1
          R02==+2          " R02=-2

G26  R05==+33060021    " Program 06-21
          R06==+23290039   " R39=real(R29)
          R07==+28283940   " R40=soucet geometricke rady, kvocient R28
          R08==+07300039   " R39=abs(R30)
          R09==+04394040   " R40=R39/R40 = 1. spona
          R10==+31300000   " IF R30<R00 THEN
          R11==+08400040   " R40=-R40
          R12==+22000000   " ENDIF
          R13==+26010283   " Naplni X prog. do R33 a Z prog. do R34
          R14==+01333333   " Pro prumerove progr: R33=R33+R34 (01333333)

!
          R15==+00800085   " Uschova R35, 36=R30,31
          R16==+01332411   " R11=R33+R24
          R17==+01113030   " R30=R11+R30 koncova mira
          R18==+01114011   " R11=R11+R40 (prvni triska)
          R19==+01342538   " R38=R34+R25
          R20==+01383131   " R31=R38+R31
          R21==+01022910   " R10=R02+R29 (pocet opakovani)

N50 G00  XR11           " Jede v X na miru
          G27  R05==+00330009   " R09=R33
          R06==+00230039   " R39=R23 pocet po stejne draze
"N51/G73 L6  Q9998
"N52 M0
N6  G33  IR27           ZR31  " G33 Zavitovani
N7  G00               XR09  " Vyjezd v X
          G28  R05==+03402840   " R40=R40.R28 - nasobeni kvocientem
          R06==+01114011   " R11=R11+R40 (dalsi triska)
          R07==+00340009   " R09=R34
N8  G00               ZR09  " Navrat v Z
          G73  L50 QR10         " Podmineny skok na blok N50
N9  G00               XR30  " Jede v X na posledni miru
          G27  R05==+00330009   " R09=R33
          R06==+02390139   " R39=R39-R01
N10 G33   IR27           ZR31  " G33 Zavitovani na miru
N11 G00               XR09  " Navrat v X
          G27  R05==+00340009   " R09=R34
          R06==+16390010   " IF R39>=R00 THEN R10=73 ELSE R10=78
N12 G00               ZR09  " Navrat v Z
          GR10 L9  Q9998       " Podmineny skok
N13 G70                " Konec

```

12.5.6 Řezání závitu na válcové ploše s výjezdem - G85

Použité parametry:


R04		Úhel výjezdu ze závitu – popis parametru viz kapitola ZÁVITOVAZÍ !!!
R19		Kolik materiálu nechat při střídavém hrubování závitu na stěně závitu (např. 0.05mm). Tento případ se odebere při posledních n-průchodech dle parametru R21
R20		Má význam pouze pro střídavé závitování: Pro metrický závit se zadá R20=0 (nebo 60 stupňů). Pro Whitworthův závit se zadá R20=55 (stupňů) Pro lichoběžníkový závit se zadá R20=30 (stupňů) Jiné hodnoty než zde uvedené provedou rovněž metrický závit
		Pozn.: Zatím implementován pouze metrický závit !!!
R21		Způsob řezání závitu (0=v ose úhlu závitu, různé od nuly=střídavé, číslo udává kolik třísek před koncem skončit se střídáním)
R22		Délka výjezdu
R23		Počet opakování přejezdů po konečné dráze
R24	(+/-) (Ø)	Kolik mm před dílcem v ose X začíná PC - znaménko udává směr
R25	(+/-)	Kolik mm před cílem v ose Z začíná PC - znaménko udává směr
R26		Stoupání závitu
R27		Úhlové posunutí začátku závitování
R28		Kolikrát je následující tříška menší než předešlá (kvocient < 1), doporučená hodnota kvocientu 0.8
R29		Počet třísek, kterými má být závit vyříznut Pozn.: při střídavém závitování se jednou třískou myslí dva průchody na stejné hloubce závitu !!!
R30	(+/-) (Ø)	Hloubka závitu v ose X - znaménko udává směr
R31	(+/-)	Délka závitu v ose Z - znaménko udává směr

Parametr R28 – viz popis u G84


Parametr R22 udává délku výjezdu (kladné číslo). Celková délka závitování je dána parametrem R31 včetně délky výjezdu.

Úhel výjezdu je dán buď strojní konstantou číslo 8 (soubor TAB0.REK) nebo parametrem, jehož číslo je v této strojní konstantě zadáno. Podrobnosti viz kapitola ZÁVITOVAZÍ. Délka výjezdu musí být určena tak, aby při posledním závitovacím chodu vyjel nůž nad materiál.

Závitování je možno použít ve všech čtyřech zrcadlových rovinách. Roviny závitování jsou určeny znaménky parametrů R30 a R31. Znaménka parametrů R24, R25 jsou také závislá na použité rovině závitování. Možno říct, že všechny tyto parametry (R24, R25, R30, R31) jsou programovány přírustkově vzhledem k počátečnímu bodu, podobně jak je tomu u adres I a J při programování kružnice.

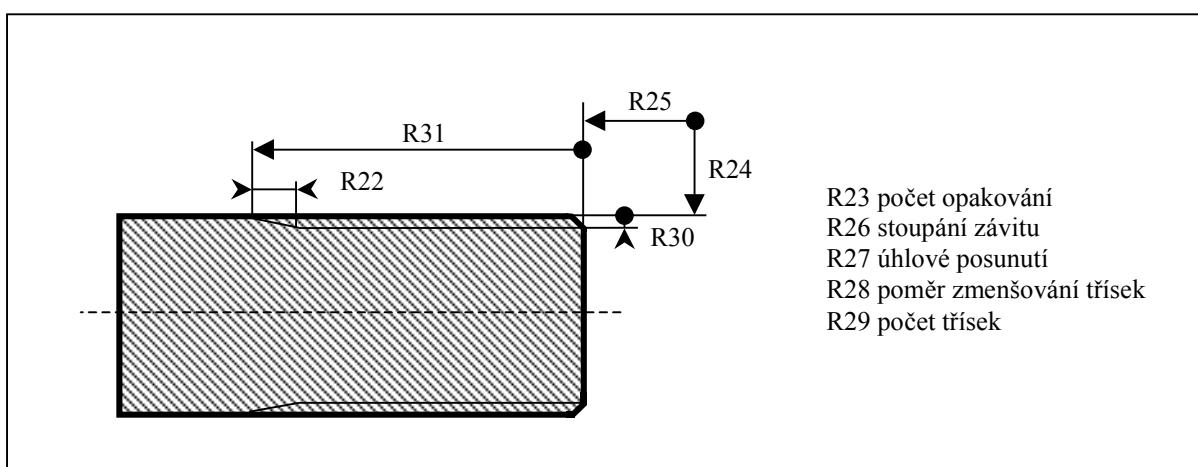

Na obrázku je příklad závitování s výjezdem, ve kterém se předpokládá, že parametry R24, R25, R30, R31 mají záporné hodnoty.

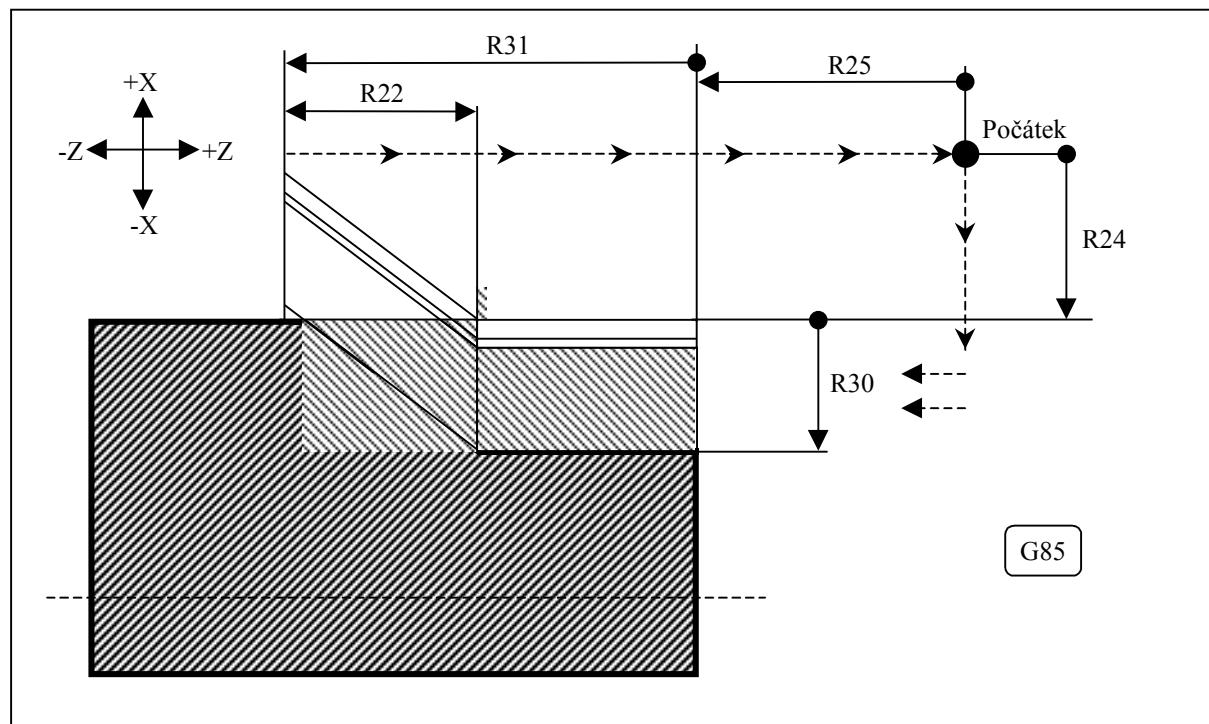

Řezání závitu na válcové ploše s výjezdem

```

" REZANI ZAVITU NA VALCOVE PLOSE S VYJEZDEM - G85
"
N1  G79  L85
N2  G28  R05=+19210002  " IF R21=0 THEN R02=73 else R02=78
                           R06=00190047  " R19 -> R47 (pridavek potreba jen pro stridave)
                           R07=00260048  " do R48 nenulovou hodnotu jako priznak stridani
                           R00=0
N3  GR02 L5                  " je-li rezani v ose, tak skok na N5
"
-----"
" REZANI STRIDAVE
"
N28 G90  G24  FR26          " Absolutne
                           R00=+0
                           R01=+1
                           R02=-2
                           R03=+2.000   " Pomocna pro deleni 2
                           "
G26  R05=+33060020         " Program 06-20
                           R06=+00300044
                           R07=+23290039
                           R08=+28283940
                           R09=+07300039
                           R10=+04394040
                           R11=+31300000
                           R12=+08400040
                           R13=+22000000
                           R14=+26010283
                           R15=+01333333  " Naplni X prog. do R33 a Z prog. do R34
                           " Pro prumerove progr: R33=R33+R33 (01333333) !

```

```

R16=+00800085      " Uschova R35, 36=R30, 31
R17=+01332411      " R11=R33+R24
R18=+01113030      " R30=R11+R30 koncova mira
R19=+01114011      " R11=R11+R40 (prvni triska)
R20=+01342538      " R38=R34+R25
N30  G29  R05=+01383131      " R31=R38+R31
R06=+01022910      " R10=R02+R29 (pocet opakovani)
R07=+04260337      " R37=R26/R03: stoupani/2
R08=+00400046      " R40 -> R46 trisku bude scitat do R46

N40  R18=34.000      " Konstanta pro vzorec metricky zavit.
R20=69999.999      " Jen pro porovnani, aby poprve spocital posun
G29  R05=+02102121      " R21=R10-R21, R21 je citac stridavyh pruchodu
R06=+01210121      " R21=R21+R01 zvetsi o 1
R07=+01210121      " R21=R21+R01 zvetsi jeste o 1
R08=+03182641      " (34 x S) do parametru R41 (pro vzorec)
"
"-----
"----- Prvni pruchod zavitu -----
"-----

" Vypocte posunu P v ose Z pro metricky zavit podle vorce:
" P = posun, S = stoupani, T = hloubka trisky
" Pozn.: 34 x S se nemeni a je predpocitano predem do R41
" P=((34 x S) - (55.426 x T))/96

N55    R17=96.000      " Konstanta pro vzorec metricky zavit.
R18=34.000      " Konstanta pro vzorec metricky zavit.
R19=55.426      " Konstanta pro vzorec metricky zavit.
R32=-1        " Polomerove progr. R32= 0 !!!
                  " Prumerove progr. R32=-1 (binarni posun vpravo)

G29  R05=09463242      " Pri prumerovem progr. deli trisku 2 (bin. posun)
R06=03194245      " (55.426 x T) do parametru R45
R07=07450045      " Absolutni hodnota R45 (vzdy kladny)
R08=02414543      " ((34 x S) - (55.426 x T)) do R43

N56    G29  R05=21002018      " Je R20 ruzne od 0? (posun neni 0 ?)
R06=04431720      " ANO: ((34 x S) - (55.426 x T))/96 do R20
R07=22000000      " Konec podminky

" V R20 je vypocteny posun, od posunu se odecete jeste pripadny pridavek
" Nebo je v R20 jiz 0.

N57    G28  R05=+02204703      " Odecete jeste hrubovaci pridavek a da do R03
R06=+00030044      " R03 uschovano jeste do R44
R07=+02340303      " od programovane hodnoty odecete posun

N60    G00  G98 XR11 ZR03      " Jede v X a Z na miru
G27    R05=+00330009      " R33 -> R09
R06=+00230039      " R23 -> R39 pocet po stejne draze
"N61/G73 L70 Q9998
"N62 M0
N70    G33  IR27 JR22 ZR31      " G33 zavitovani
N75
N80    G00  G24 XR09 ZR31      " Vyjezd v X
G26    R05=+00340009      " R34 -> R09, Pocatecni mira v Z
N90    G00  ZR09
G28    R05=+00440003      " Vybere uschovane R44 (posun) a da do R03
R06=+01340303      " R03 = R34 + R03 ... prog. hodnota + posun

```

```

R07=+19480008      " if R48 = 0 then G73 else G78 do R08

N110 GR08 L160 Q9998      " (je-li priznak = 0, uz nedela druhý pruchod)
"-----
" Druhy pruchod na stejne hloubce X, posunuty na druhou stranu zavitu
"-----
N120 G00 G98 XR11 ZR03      " Jede v X a Z na miru
N130 G33 IR27 JR22 ZR31      " G33 - zavitovani
G26 R05=00330009      " R09=R33
N135                      " Prazdny blok musi byt
N150 G00 G24 XR09 ZR31      " Vyjede v ose X
N160 G26 R05=+33120017      " PROGRAM OD R12 DO R17
R12=+03402840      " R40=R40xR28 - nasobeni kvocientem
R13=+01404646      " triska se nascitava do R46
R14=+01114011      " R11=R11+R40 (dalsi triska)
R15=+00340009      " R09=R34
R16=+02210121      " R21=R21-R01, zmensi citac pruchodu o 1
R17=+15210008      " if R21 > 0 then G73 else G78 do R08
N180 GR08 L200 Q9998      " Citac > 0 tak skok na N200
N185 G26 R05=19480008      " priznak stridani v R48 je jiz 0 ?
N186 GR08 L200 Q9998      " ANO, tak skok na N200

N190 G28 R05=+00000048      " Vynuluje priznak stridani v R48
R06=+00000020      " Vynuluje R20 (vypocteny posun)
R07=+00000047      " Vynuluje R47 (pridavek hrubovaci)
N200 G00 ZR09      " Navrat v Z
G73 L55 QR10      " Podmineny skok na blok N55
N210 G00 G98 FR26 XR30      " Jede v X na posledni miru
G27 R05=+00330009      " R09=R33
R06=+02390139      " R39=R39-R01
N220 G33 IR27 JR22 ZR31      " G33 Zavitovani na miru
N225                      " Prazdny blok musi byt
N230 G00 G24 XR09 ZR31      " Navrat v X
G27 R05=+00340009      " R09=R34
R06=+16390010      " IF R39 >= R00 THEN R10=73 ELSE R10=78
N240 G00 ZR09      " Navrat v Z
GR10 L210 Q9998      " Podmineny skok
N250 G70      " Konec
"-----
" REZANI V OSE
"-----
N5  G90 G24 FR26      " Absolutne
R00=+0      " R00=0
R01=+1      " R01=1
R02=-2      " R02=-2

G26 R05=+33060021      " Program 06-21
R06=+23290039      " R39=real(R29)
R07=+28283940      " R40=soucet geometricky rady, kvocient R28
R08=+07300039      " R39=abs(R30)
R09=+04394040      " R40=R39/R40 = 1. spona
R10=+31300000      " IF R30<R00 THEN
R11=+08400040      " R40=-R40
R12=+22000000      " ENDIF
R13=+26010283      " Naplni X prog. do R33 a Z prog. do R34
R14=+01333333      " Pro prumerove progr: R33=R33+R33 (01333333)

!
R15=+00800085      " Uschova R35, 36=R30, 31
R16=+01332411      " R11=R33+R24
R17=+01113030      " R30=R11+R30 koncova mira
R18=+01114011      " R11=R11+R40 (prvni triska)

```

```

R19==+01342538      " R38=R34+R25
R20==+01383131      " R31=R38+R31
R21==+01022910      " R10=R02+R29 (pocet opakovani)

N50 G00   G98  XR11          " Jede v X na miru
    G27  R05==+00330009      " R09=R33
    R06==+00230039      " R39=R23 pocet po stejne draze
"N51/G73 L6  Q9998
"N52 M0
N6  G33   IR27  JR22      ZR31  " G33 Zavitovani
N65
N7  G00   G24    XR09      ZR31  " Vyjezd v X
    G28  R05==+03402840      " R40=R40.R28 - nasobeni kvocientem
    R06==+01114011      " R11=R11+R40 (dalsi triska)
    R07==+00340009      " R09=R34
N8  G00           ZR09      " Navrat v Z
    G73  L50  QR10          " Podmineny skok na blok N50
N9  G00   G98  FR26      XR30  " Jede v X na posledni miru
    G27  R05==+00330009      " R09=R33
    R06==+02390139      " R39=R39-R01
N10 G33   IR27  JR22      ZR31  " G33 Zavitovani na miru
N14
N11 G00           XR09      ZR31  " Navrat v X
    G27  R05==+00340009      " R09=R34
    R06==+16390010      " IF R39>=R00 THEN R10=73 ELSE R10=78
N12 G00   G24           ZR09  " Navrat v Z
    GR10 L9   Q9998          " Podmineny skok
N13 G70           " Konec

```

12.5.7 Srážení hrany pod úhlem - G86

```

"-----
" HRANA POD UHLEM
"
" Pouzite parametry:
" R24 = Kolik mm pred dilcem v ose X zacina PC - znam. udava smer (Xp)
" R25 = Kolik mm pred celem v ose Z zacina PC - znam. udava smer (Zp)
" R26 = Rychlosť posuvu"
" R27 = nepouzito"
" R28 = Sila (tloustka) trisky v mm (kolmo k ose Z)          (Tx)
" R29 = nepouzito                                     pracovne pro      (Tz)
" R30 = Delka srazene hrany v ose X (znamenko udava smer pohybu) (Dx)
" R31 = Delka srazene hrany v ose Z (znamenko udava smer pohybu) (Dz)
"""

" Znamenko je urcujici pouze podle parametru R24 a R25 !!!"

N1  G79  L86
"""
" Znamenko si uchova do parametru R16 pro X a R17 pro Z"
"""

N12 G26 R05=00280012      " Uschova tloustku trisky v X do R12"
    R10=1          " Az bude R10=0, tak bude konec"
    R16=0 R17=0
    G24          " urychleni komunikace"
N30 G26 R05=16241615      " if R24<R16(=0) then R16=-1 (R15=73 nebo 78)"
N40 GR15 L60  R16=1.0
N50 R16=-1.0
N60 G26 R05=16251715      " if R25<R17(=0) then R17=-1 (R15=73 nebo 78)"

```

```

N70 GR15 L100 R17=1.0
N80 R17=-1.0
"""
" Prevede vsechny miry pro vypocty na kladne hodnoty"
"""

N100 G29 R05=07240024
    R06=07250025
    R07=07300030
    R08=07310031
N110 G26 R05=07280028
"""
" Predpocte tloustku trisky v ose:"
" Tz = (Tx . Dz) / Dx ... R29=(R28.R31)/R30"
N120 G29 R05=03283127      "R27=R28.R31   "
    R06=04273029      "R29=Tz(tloustka v ose Z)  "

" Predpocte a = (Zp . Dx) / Dz .... R20 = (R25 . R30) / R31"
" a je v R20"
    R07=03253020      "R20=R25.R30"
    R08=04203120      "R20=R20/R31"

" Predpocte b = (Xp . Dz) / Dx .... R21 = (R24 . R31) / R30"
" b je v R21"
N160 G29 R05=03243121      "R21=R24.R31"
    R06=04213021      "R21=R21/R30"

" Predpocte A = a + Xp      R22 = R20 + R24"
    R07=01202422

" Predpocte B = b + Zp      R23 = R21 + R25"
    R08=01212523

" Vypocet pojezdu v X a Z (absolutne)"
" X = A + Tx            R18 = R22 + R28"
" Z = B + Tz            R19 = R23 + R29"

N200 G29 R05=01222818
    R06=01232919
"""

" Prvni prirustkove miry s ohledem na znamenko "
" Ziskam je vynasobenim znamenkem uschovanym v R16 (X) a R17 (Z)"
    R07=03181618
    R08=03191719
    R15=-1.0           "PRO NASOBENI -1"
    R09=2.0            "Pro nasobeni pri prumer. prog. 2x"

" Pojezdy prirustkove: "
"""

N240 G91 G00 XR18 G26      R05=03181518  "predem obrati znam. X.-1"
N250 G01 G26 XR18 ZR19 FR26 R05=03191519  "predem obrati znam. Z.-1"
N260 G00 ZR19
    R0=0
" A jsme zase ve vychozim bode   "
" Pricte trisku Tx = Tx + Tx ... R28 = R28 + R12"
"""
" Testuje R10"
"""

N264 G26 R5=19001001
N266 GR1 L1000              " SKOK NA KONEC"
N270 G26 R05=01281228
" Je triska Tx R28 vetsi nez delka srazene hrany Dx "

```

```

N280 G26 R05=15283011      " if R28 > R30 then R11=73 else R11=78"
N290 GR11 L310
N300 G73 L120 Q9998        " Bezny prubeh"
N310 G26 R05=00300028      " Presune Dx do Tx t.j. R30 do R28 "
N315 R10=0                  " Priznak posledni pruchod      "
N320 G73 L120 Q9998
N1000 G70
"
```

12.5.8 Řezání závitu na kuželové ploše - G87

```

"
" -----
" REZANI ZAVITU NA KUZELOVE PLOSE - G87
"

" Pouzite parametry:
" R22 = Stoupani kuzelu
" R23 = Pocet opakovanych prejezdu po konecne draze
" R24 = Kolik mm pred dilcem v ose X zacina PC - znamenka udava smer
" R25 = Kolik mm pred celem v ose Z zacina PC - znamenko udava smer
" R26 = Stoupani zavitu
" R27 = Uhlove posunuti zacatku zavitovani
" R28 = Kolikrat je nasledujici triska mensi nez predesla (kvocient < 1)
" R29 = Pocet trisek, kterymi ma byt zavit vyriznut
" R30 = Hloubka zavitu v ose X - znamenko udava smer
" R31 = Delka zavitu v ose Z - znamenko udava smer
"
"

N1  G79  L87
N2  G90  G24   FR26          " Absolutne
                               " R00=+0
                               " R01=+1
                               " R02=-2
G26  R05=+33060021          " Program 06-21
                               " R06=+23290039
                               " R07=+28283940
                               " R08=+07300039
                               " R09=+04394040
                               " R10=+31300000
                               " R11=+08400040
                               " R12=+22000000
                               " R13=+26010283
                               " R14=+01333333
!
                               " R15=+01332411
                               " R16=+01113030
                               " R17=+01114011
                               " R18=+01342538
                               " R19=+01383131
                               " R20=+01022910
                               " R21=+01112212
                               " R11=R33+R24
                               " R30=R11+R30 koncova mira
                               " R11=R11+R40 (prvni triska)
                               " R38=R34+R25
                               " R31=R38+R31
                               " R10=R02+R29 (pocet opakovani)
                               " R12=R11+R22
N50 G00                      XR11  " Jede v X na miru
G27  R05=+00330009          " R09=R33
                               " R06=+00230039
                               " R39=R23 pocet po stejne draze
N6   G33  IR27    XR12    ZR31 " Zavitovani
N7   G00                      XR09  " Vyjezd v X
G29  R05=+03402840          " R40=R40.R28 - nasobeni kvocientem

```

```
R06=+01114011      " R11=R11+R40 (dalsi triska)
R07=+00340009      " R09=R34
R08=+01112212      " R12=R11+R22
N8   G00             ZR09   "
G73   L50  QR10
N9   G00   FR26       XR30   "
G28   R05=+00330009  "
R06=+02390139
R07=+01302212
N10  G33   IR27     XR12   ZR31   "
N11  G00             XR09
G27   R05=+00340009  "
R06=+15390010
N12  G00             ZR09   "
GR10  L9   Q9998
N13  G70
"
"
```