

# 10

## 10. STROJNÍ PANEL A SNÍMÁNÍ TLAČÍTEK SYSTÉMU

### 10.1 Snímání tlačítek z panelu systému do PLC

PLC program může využít přímo tlačítka panelu systému. Kód stisknutého tlačítka se promítne do buňky **MATTL**. Tlačítka adres a číslic jsou v ASCII tvaru a ostatní kódy jsou popsány v kapitole "Řízení systému pomocí tlačítek a volba formátu". Když PLC program dejme tlačítko, potvrdí převzetí tím způsobem, že zapíše sejmuto hodnotu do **BZH20** (MATTL\_ACK). Když panel systému zjistí rovnost vyslané hodnoty MATTL a přijaté hodnoty BZH20, buňku MATTL vynuluje.

Příklad:

Napište mechanismus pro příjem a rozkódování tlačítka.

MECH_BEGIN:	ROZKOD	;začátek mechanismu
ROZKO_OP:	EX	
	LOD MATTL	;čekáme na potvrzení z panelu
	STO BZH20	;převzetí staré hodnoty
	EQ CNTS.0	
	EX0 MATTL	;čekáme pokud MATTL $\neq$ 0
	LOD MATTL	
	EQ CNTS.0	;čekáme na nové tlačítko
	EX1 MATTL	;čekáme pokud MATTL = 0
	LOD MATTL	
	EQ K_TLAC1	
	FL1 1,AKCE	;stlačeno tlačítko 1 = akce 1
	EQ K_TLAC2	
	FL1 1,AKCE2	;stlačeno tlačítko 2 = akce 2
.....	JUM ROZKO_OP	;nový cyklus
MECH_END	ROZKOD	;konec mechanismu

## 10.2 Panel stroje zapojen jako rozšíření tlačítek pro standardní řadu systémů CNC8x6

**Tato kapitola platí pro standardní řadu systémů CNC8x6 a neplatí pro řadu systému DUAL CNC8x9.**

Podle hardwarového osazení systému rozišříme 2 případy (konfigurace se provede nastavením 1.dekády strojní konstanty R231):

### Použití jednotky INOUT02

#### 1. dekáda strojní konstanty R231 je nastavena na hodnotu 0.

Na standardní desku vstupů a výstupů INOUT02 naadresovanou na **ADDRPORT\_TLAC = 220h** v panelu systému CNC836, na kterou je připojena matice tlačítek systému, je možno připojit panel stroje s dalšími 64 tlačítka a 8 výstupy. Na desce tlačítek systému je pro připojení konektor CANNON 37 pin. Jedná se o rozšíření matice tlačítek systému, proto i tlačítka panelu musí být zapojeny maticovým způsobem. Jednotka INOUT02 může být použita i v případě, že pro snímání tlačítek systému je využita jednotka pro sériové periferie CDIST. Přesné zapojení vstupů je v příloze návodu.


### Použití jednotky INOUT07

#### 1. dekáda strojní konstanty R231 je nastavena na hodnotu 1.

Na periferní jednotku vstupů a výstupů INOUT07 naadresovanou na **adr=2, JP1=1** možno připojit panel stroje s dalšími 56 tlačítka a 8 výstupy. Panel systému musí být osazen jednotkou CDIST, která zprostředkuje sériovou komunikaci s periferní jednotkou INOUT07. Tlačítka panelu musí být zapojeny maticovým způsobem. Přesné zapojení vstupů je v příloze návodu.

Na nastavení rozšíření matice tlačítek o panel stroje slouží parametr **97**, 2. dekáda (viz Popis strojních konstant).

### Parametr R97

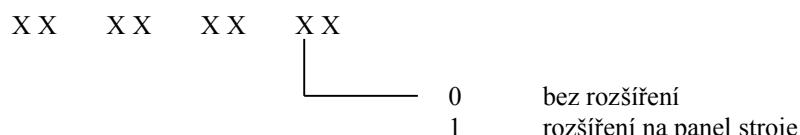

Nastavení strojní konstanty způsobí, že při změně tlačítek panelu stroje bude vysláno do PLC 8 byte s aktuálním stavem tlačítek. PLC program má přístup k matici 8 byte přes návěští **PANEL\_STROJE**. Matice tlačítek panelu stroje má strukturu 4 řádky a 16 sloupců. Řádky matice jsou 4 výstupní bity portu 0 s váhou 4 až 7. Sloupce matice tvoří 16 vstupních bitů portů 2 a 3.

Standardní desku snímání tlačítek INOUT02 možno využít i pro vysílání 8 výstupů na indikační prvky strojního panelu. Vysílaná hodnota se zapíše do **BZH17** (TLOUT). Bity v BZH17, které jsou nastaveny na nulovou hodnotu možno využít také pro snímání (viz dále).

Pokud se na jednotku INOUT02 nepřivede externí napětí +24V, jsou všechny vstupy a výstupy napájeny ze systému napětím +12V.

V příloze tohoto návodu je příklad zapojení tlačítek a signálek panelu stroje. Tento způsob předpokládá maticové uspořádání tlačítek, přičemž každé tlačítko musí mít diodu.

Tabulka umístění tlačítek v matici panelu stroje a jejich definice pod názvem PANEL\_STROJE:

port	2-0	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	3-0	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7
0-4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
0-5	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32
0-6	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
0-7	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64

PANEL\_STROJE: DFM S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8  
DFM S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16  
DFM S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24  
DFM S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32  
DFM S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40  
DFM S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48  
DFM S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56  
DFM S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64

Zapojení vývodů jednotky INOUT02 - delta konektor DB37 špičky:


pin porty (0,1,2,3)	port	bit (0,1,...,7)
19 37 18	+24 V ext.	-
36	0	0
17	0	1
35	0	2
16	0	3
34	0	4
15	0	5
33	0	6
14	0	7
32	1	0
13	1	1
31	1	2
12	1	3
30	1	4
11	1	5
29	1	6
10	1	7
28	2	0
09	2	1
27	2	2
08	2	3
26	2	4
07	2	5
25	2	6
06	2	7
24	3	0
05	3	1
23	3	2
04	3	3
22	3	4
03	3	5
21	3	6
02	3	7
20 01	0 V ext.	

Adresace jednotek INOUT02:

- ◆ standardní jednotka pro snímání tlačítek systému
- ◆ přídavná jednotka pro snímání vstupů a výstupů

**ADDRPORT\_TLAC** **220h**  
**ADDRPORT\_IO1** **224h**

**Standardní deska INOUT02** (adresa desky ADDRPORT\_TLA)

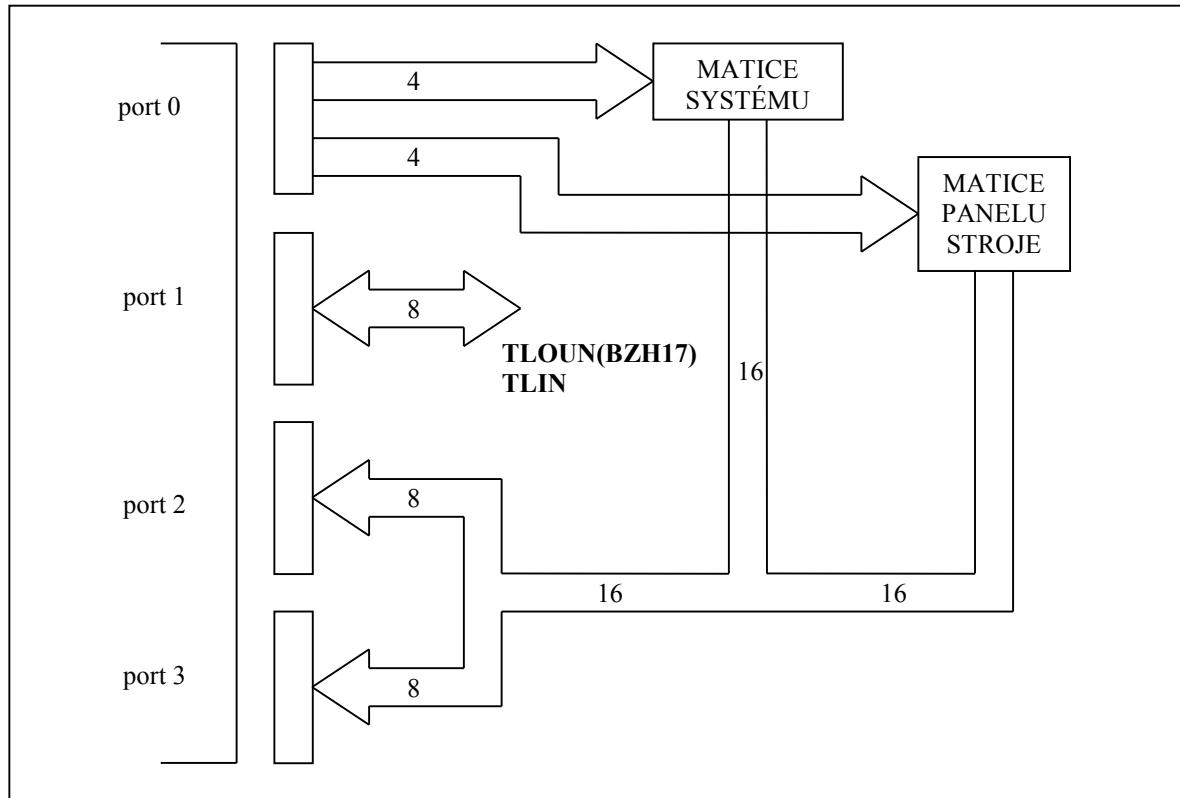

Příklad:

Načtení matice panelu stroje s pěti tlačítky a rozkódování. Nastavení signálky HAVAR:

PANEL:	DFM	,,,,,,	;deklarace matice panelu
	DFM	,,,ALFA,BETA,,,	
	DFM	,,,,,,	
	DFM	,,,,,,	
	DFM	,,,,,,	
	DFM	,,,GAMA,,DELTA,,	
	DFM	,,,,,,	
	DFM	,,OMEGA,,,,,,	
	DFM	,,,,,,	

TLOUP_P:	DFM	RUN,HAVAR,,POR,,TLAK,	;deklarace výstupů stroje
----------	-----	-----------------------	---------------------------

;obslužný program pro panel stroje

FL	1,HAVAR	;nastavení signálky HAVAR
LOD	TLOUT_P	
STO	BZH17	;vysílání na panel stroje
MV	PANEL_STROJE,PANEL,8	;přesun 8 byte pan.stroje
LDR	ALFA	;do vnitřního pole PANEL
JL1	AKCE_ALFA	;;rozkódování
LDR	BETA	
JL1	AKCE_BETA	

## 10.3 Přídavné vstupy a výstupy v panelu pro standardní řadu systémů CNC8x6. Panel stroje zapojen na přídavné vstupy a výstupy.

Celá kapitola 10.3 platí pro standardní řadu systémů CNC8x6 a neplatí pro řadu systému DUAL CNC8x9.

### 10.3.1 Použití periferní jednotky INOUT02

V panelu systému může být kromě standardní desky vstupů a výstupů INOUT02 ještě přídavná deska. Přídavná deska INOUT02 je na adresovaná na ADDRPORT\_IO1(224h) a obsahuje 4 porty:

1.port	<b>P1IN</b>	vstupy	
	<b>P1OUT</b>	výstupy	←———— <b>BZH18</b>
2.port	<b>P2IN</b>	vstupy	
	<b>P2OUT</b>	výstupy	←———— <b>BZH19</b>
3.port	<b>P3IN</b>	vstupy	
4.port	<b>P4IN</b>	vstupy	
5.port	<b>TLIN</b>	vstupy ze standardní desky matice systému	

Vstupy a výstupy snímané z panelu systému jsou standardní - na rozdíl od maticového způsobu popsaném v předešlé kapitole jsou zapojené nematicovým způsobem. Příklad zapojení tlačítek a signálek na přídavnou desku INOUT02 je v příloze tohoto návodu.

1. a 2. port je obousměrný. Bity, na které je vyslána nulová hodnota, můžou sloužit jako vstupy. Po zapnutí se všude přednastaví nulová hodnota.

Hodnota z rozhraní **BZH18** se přenáší do 1. portu **P1OUT**, hodnota z **BZH19** do 2. portu **P2OUT**.

3. a 4. port je vstupní. Sejmutede bity se přenášejí do buněk **P3IN** a **P4IN**.

5. port je vstupní port ze standardní desky tlačítek systému. Tady je uveden proto, že je přenášen jenom společně s přídavnými vstupy. Přenáší se do buňky **TLIN**.

Pro snímání přídavných vstupů z panelu PLC programem je nutno nastavit parametry **R68** a **R69** strojních konstant:

#### Parametr R68:


Slouží pro nastavení maximálních rychlostí pro potenciometry. Když nejsou potenciometry použity a je potřeba snímat externí vstupy z panelu systému, nastaví se do parametru R68 libovolná nenulová hodnota do spodních čtyř dekád.

#### Parametr R69:

Slouží pro nastavení masky potenciometrů. Když nejsou potenciometry použity a je potřeba snímat externí vstupy z panelu systému, nastaví se do parametru R69 nulová hodnota.

Když nejsou potenciometry a je potřeba snímat přídavné vstupy: R68  $\neq$  0 a R69 = 0.

### Přídavná deska INOUT02 (adresa desky ADDRPORT\_IO1)

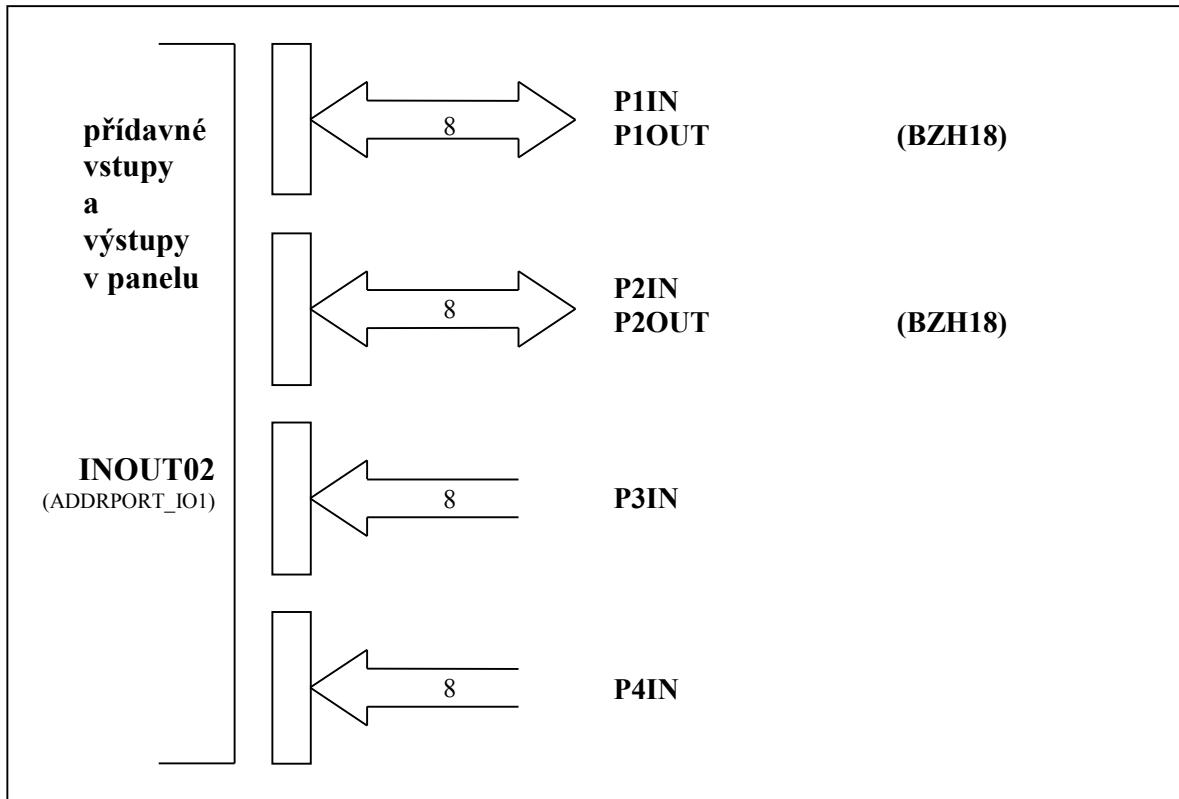

Příklad: Sejmout přídavné vstupy z panelu a vyslat nové hodnoty na přídavné výstupy:

P1OUT\_P: DFM ,AA1,,,AA2,,, ;deklarace přídavných vstupů  
P2OUT\_P: DFM ,,,BB1,,, ;na panelu

P3IN\_P: DFM ,CC1,CC2,,, ;deklarace přídavných vstupů  
P4IN\_P: DFM ,,,DD1,,,DD2,, ;na panelu

;obslužný program pro panel stroje

FL	1,AA1	;nastavení signálky AA1
FL	0,BB1	;nastavení signálky BB1
LOD	P1OUT_P	
STO	BZH18	;vysílání P1OUT
LOD	P2OUT_P	
STO	BZH19	;vysílání P2OUT
LOD	P3IN	
STO	P3IN_P	;sejmutí P3IN
LOD	P4IN	
STO	P4IN_P	;sejmutí P4IN

### 10.3.2 Použití periferních jednotek INOUT07

Panel systému může obsahovat periferní jednotky INOUT07, které využívají protokolem řízenou sériovou komunikaci s panelem. Tento způsob se může použít i pro snímání sériového točítka s ovládacími prvky a pro snímání sériové desky tlačítek systému. Panel systému musí být osazen jednotkou CDIST, která zprostředkuje sériovou komunikaci se všemi periferními jednotkami.

Pro snímání přidavných vstupů z panelu PLC programem je nutno nastavit parametry **R68** a **R69** strojních konstant:

#### Parametr R68:

Slouží pro nastavení maximálních rychlostí pro potenciometry. Když nejsou potenciometry použity a je potřeba snímat externí vstupy z panelu systému, nastaví se do parametru R68 libovolná nenulová hodnota do spodních čtyř dekád.

#### Parametr R69:

Slouží pro nastavení masky potenciometrů. Když nejsou potenciometry použity a je potřeba snímat externí vstupy z panelu systému, nastaví se do parametru R69 nulová hodnota.

Když nejsou potenciometry a je potřeba snímat přidavné vstupy:  $R68 \neq 0$  a  $R69 = 0$ .

Každá sériová periferní jednotka má na komunikační lince nastavenou nebo přidělenou adresu:

#### Adresace sériových periferních jednotek v panelu:



- ◆ **adr=0** sériové přenosné točítka s řízením
- ◆ **adr=1** sériová klávesnice panelu systému
- ◆ **adr=2 JP1=1** 1. periferní jednotka INOUT07 pro snímání maticových vstupů z panelu stroje
- ◆ **adr=3 JP1=2** 2. periferní jednotka INOUT07 pro standardní vstupy a výstupy
- ◆ **adr=4 JP1=3** 3. periferní jednotka INOUT07 pro standardní vstupy a výstupy

Aktivace sériových periferních jednotek se řídí pomocí parametru R231 strojních konstant:

#### Parametr R231


dekáda: 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

**X X X X X X X X**

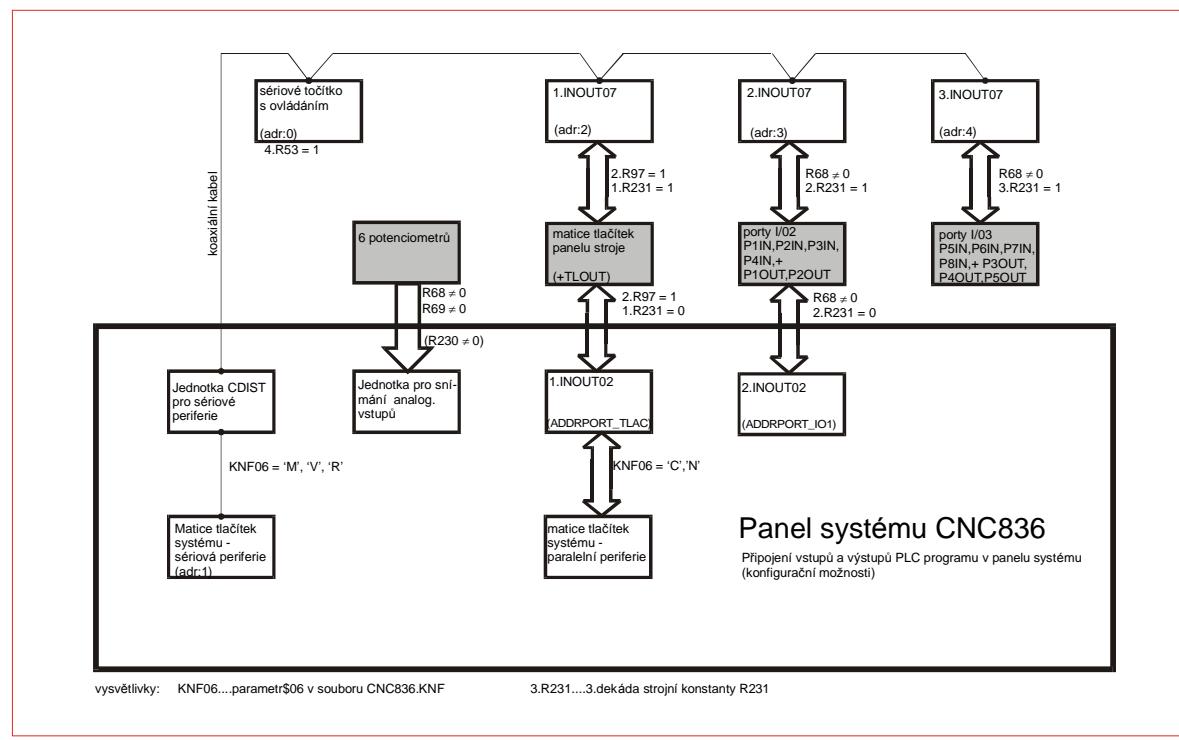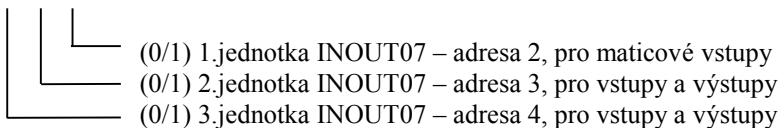


### Použití 2. periferní jednotky pro standardní vstupy a výstupy

Snímání vstupů a vysílání výstupů na standardní jednotku INOUT07 možno použít od softwarové verze panelu 20.12. Nutnou podmínkou je nastavení 2.dekády strojní konstanty R231 na hodnotu 1 a musí být nenulová hodnota v prvních čtyřech dekádách strojní konstany R68. Na jednotce INOUT07 musí být nastavena adresa 3 (JP1=2).

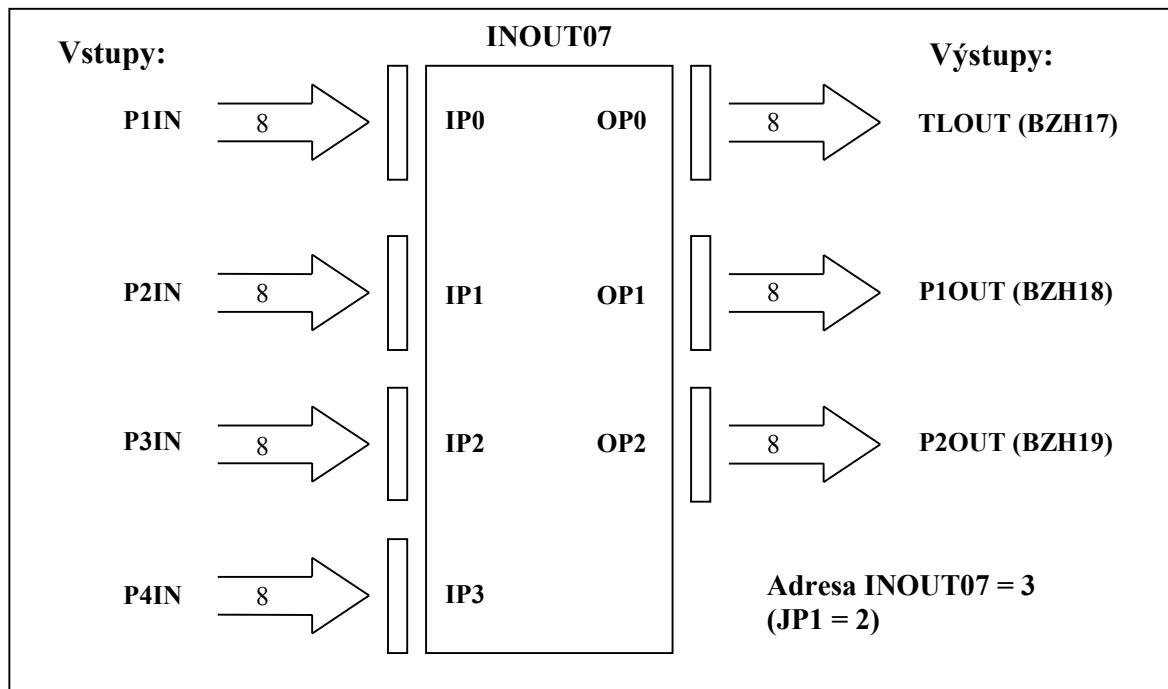

### Použití 3. periferní jednotky pro standardní vstupy a výstupy

Snímání vstupů a vysílání výstupů na standardní jednotku INOUT07 možno použít od softwarové verze panelu 20.12. Nutnou podmínkou je nastavení 3.dekády strojní konstanty R231 na hodnotu 1 a musí být nenulová hodnota v prvních čtyřech dekádách strojní konstany R68. Na jednotce INOUT07 musí být nastavena adresa 4 (JP1=3).

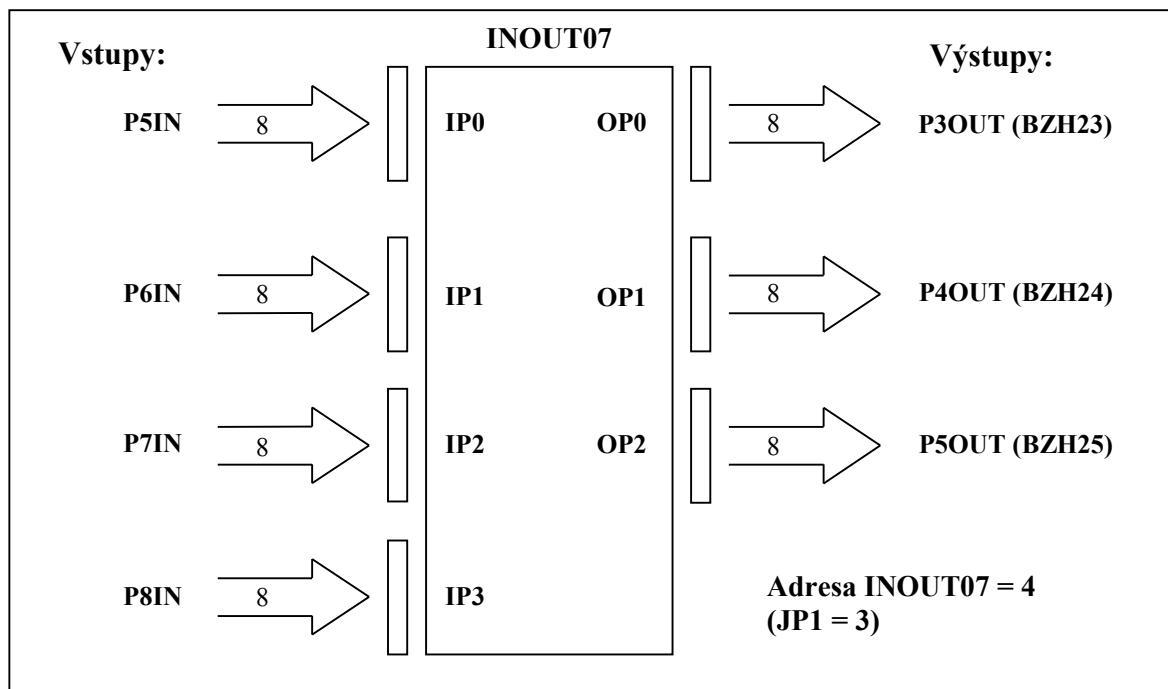

Zapojení vývodů jednotek INOUT07 je v příloze návodu.


## 10.4 Snímání tlačítek z panelu systému pro rozšířený typ klávesnic (\$R)

U rozšířených typů klávesnic panelu systému, definovaných v CNC836.KNF například znakem \$R, je umístěno přídavné tlačítkové pole pod softwarovými tlačítky a slouží pro libovolné použití v PLC programu.

Pomocí definičního souboru klávesnice **KLAV.KNF** je možno určit přiřazení všech tlačítek systému. Proto je možno tento soubor využít i na přiřazení těchto přídavných tlačítek. Podrobně je definiční soubor KLAV.KNF popsán v příloze "L-tlačítka na panelu systému".

V souboru KLAV.KNF je kromě kódů tlačítek možno přiřazovat i tzv. makra, které představují speciálně publikované funkce systému pro nestandardní funkce, sdružení několika funkcí a také makra pro přiřazení tlačítek do bitového pole pro PLC program.

Bitové pole je umístěno v buňkách PTL1IN až PTL3IN a je spřístupněno PLC programu. V tomto případě je nutno nastavit strojní konstantu **R68** na nenulovou hodnotu, podobně jako pro strojní panel systému.

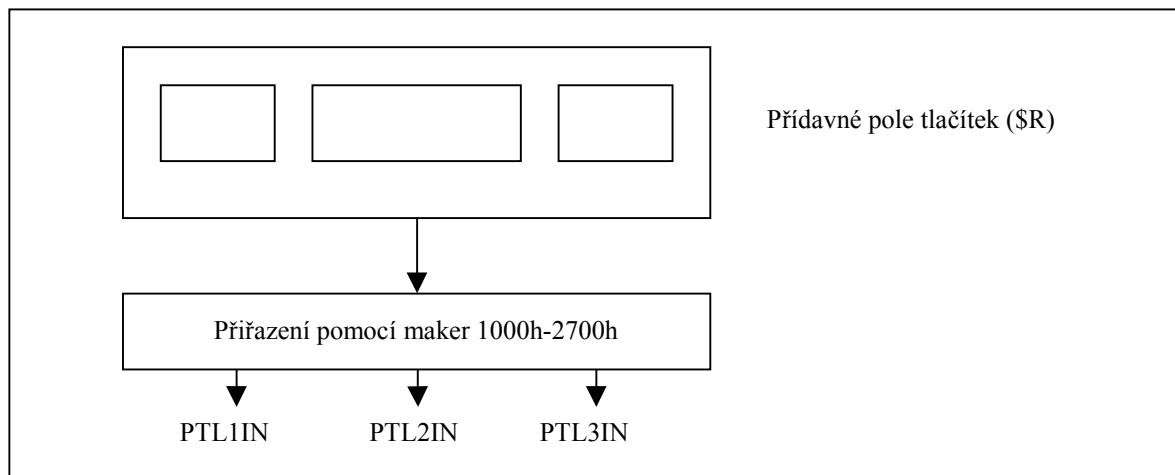

Přiřazení maker:

bit:	7	6	5	4	3	2	1	0
PTL1IN	1700h	1600h	1500h	1400h	1300h	1200h	1100h	1000h
PTL2IN	1F00h	1E00h	1D00h	1C00h	1B00h	1A00h	1900h	1800h
PTL3IN	2700h	2600h	2500h	2400	2300h	2200h	2100h	2000h

Kromě bitového pole PTL1IN až PTL3IN má PLC program k dispozici bitové pole PTLTOC, kde se promítají tlačítka sériového panýlku s točítkem.

