

19

19. POLOHOVACÍ JEDNOTKA

Polohovací jednotka umožňuje PLC programu pohybovat libovolnou souřadnicí zadanou rychlostí na zadanou míru. Souřadnice se rozjíždí po rampě se zadanou strmostí na rychlosť nastavenou PLC programem a dojíždí na koncovou míru opět po rampě. PLC program řídí jen takovou souřadnicí, která je v polohové vazbě a v době, kdy není ovládána z NC systému.

Adresace portu pro snímání odměrovacího čidla je závislá od nastavení strojní konstanty R17 (viz přílohu k návodu na obsluhu) a adresace portu pro vysílání analogového napětí je závislá na nastavení strojní konstanty R18.

19.1 Princip polohovací jednotky

Polohovací jednotka je programový modul plně ovládáný z PLC programu. PLC program má k dispozici 6 polohovacích jednotek. Ovládání jednotky se provádí pomocí bitů v povelovém dvou-bajtovém příkazu POS_CONTROL a stavové signály z polohovací jednotky možno přečíst z bitů dvou-bajtového záznamu POS_STATUS. Kromě toho polohovací jednotka musí mít zadanou rychlosť pojezdu, dráhu pojezdu, strmost rampy a dojížděcí posuv.

Polohovací jednotka se ovládá z PLC programu pomocí tří instrukcí. První instrukce **POS_INIT_x** slouží na inicializaci nebo na reset jednotky.

Druhá instrukce **POS_MODE_x** složí na namódování jednotky. V parametrech této instrukce se zadává dráha pojezdu, rychlosť pojezdu, zrychlení pro nastavení strmosti rampy a dojížděcí posuv. Kromě toho se zadává také odkaz na dvou-bajtový záznam POS_CONTROL, ve kterém jsou řídicí bity polohovací jednotky.

Třetí instrukce **POS_CONTROL_x** zabezpečuje přenos aktuální rychlosti do polohovací jednotky počas pohybu nebo může pozastavit pohyb pomocí řídicího bitu MP. Kromě toho se v parametru instrukce zadává odkaz na dvou-bajtový záznam POS_STATUS_x, ve kterém jsou stavové bity polohovací jednotky. Z nich může například PLC program přečíst informaci o dosažení žádané polohy.

19.2 Záznamy stavových a řídicích bitů polohovací jednotky

Význam bitů v 1. bajtu stavového záznamu POS_STATUS1_x

bit 0.		
POS_STV_JEDE	1 = souřadnice je v pohybu
bit 1.		
POS_STV_SMER	Informace o směru pohybu. 0= kladný směr 1=záporný směr
bit 2.		
POS_STV_REF	1 = dosažená reference
bit 3.		
POS_STV_POL	1 = dosažení zadané polohy

Význam bitů ve 2. bajtu stavového záznamu POS_STATUS2_x

bit 0.		
POS_STV_DISP	1 = polohovací jednotka je k dispozici
bit 1.		
POS_STV_PROG	1 = polohovací jednotka je naprogramovaná
bit 2.		
POS_STV_ERR	1 = error polohovací jednotky

Význam bitů v 1. bajtu řídicího záznamu POS_CONTROL1_x

bit 0.		
POS_CNT_G90	1 = absolutní programování *
bit 1.		
POS_CNT_REF	1 = povol pro referenci *
bit 2.		
POS_CNT_PSEU	1 = povol pro pseudoreferenci *
bit 3.		
POS_CNT_NULRF	1 = povol pro nulování reference *

Bity označené znakem * nejsou v této verzi překladače TECHNOL zařazeny.

Význam bitů ve 2. bajtu řídicího záznamu POS_CONTROL2_x

Signály uvedené v tomto bajtu se nenastavují v PLC programem přímo, protože je nastavují instrukce pro ovládání jednotky.

bit 0.

POS_CNT_MP 1 = povolení pohybu
0 = zakázání pohybu
(povolení pohybu se řídí parametrem instrukce POS_CONTROL_x)

bit 1.

POS_CNT_RESET 1 = reset polohovací jednotky
(reset polohovací jednotky automaticky nastaví instrukce POS_INIT_x)

bit 2.

POS_CNT_INIC 1 = start iniciátoru pohybu polohovací jednotky
(tento bit nastaví instrukce POS_MODE_x)

bit 3.

POS_CNT_CONT 1 = start kontinuátoru pohybu
(tento bit nastaví iniciátor pohybu)

19.3 Instrukce pro řízení polohovací jednotky

instrukce	POS_INIT_X	
funkce	POS_INIT_x	inicializace polohovací jednotky
syntax	POS_INIT_x	

Instrukce **POS_INIT_X** až **POS_INIT_6** slouží na inicializaci jednotky. Instrukce kromě jiného vygeneruje impuls na bitu POS_CNT_RESET a trvale na hodnotu 1 nastaví bit POS_STV_DISP. Od tohoto okamžiku je řízení souřadnice i servosmyčka k dispozici jen pro PLC program.

V případě, že polohovací jednotka byla již v činnosti, instrukce POS_INIT_x způsobí zastavení pohybu bez možnosti dalšího pokračování pohybu na zadanou míru. Další pohyb je umožněn jen novým naprogramováním polohovací jednotky pomocí instrukce POS_MODE_x.

instrukce	POS_RESET_x
------------------	--------------------

funkce	POS_RESET_x	reset polohovací jednotky
---------------	--------------------	---------------------------

syntax	POS_RESET_x
---------------	--------------------

Instrukce **POS_RESET_X** až **POS_RESET_6** slouží na reset jednotky. Instrukce kromě jiného vygeneruje impuls na bitu POS_CNT_RESET a trvale na hodnotu 0 nastaví bit POS_STV_DISP. Od tohoto okamžiku je řízení souřadnice i servosmyčka k dispozici jen pro systémové prostředky (řízení NC).

instrukce	POS_MODE_x
------------------	-------------------

funkce	POS_MODE_x	naprogramování polohovací jednotky
---------------	-------------------	------------------------------------

syntax	POS_MODE_x	control, posun, zrych, dojiz
---------------	-------------------	-------------------------------------

Instrukce **POS_MODE_X** až **POS_MODE_6** slouží pro naprogramování polohovací jednotky. V parametrech této instrukce se zadává dráha pojezdu, rychlosť pojezdu, zrychlení pro nastavení strmosti rampy a dojížděcí posuv. Kromě toho se zadává také odkaz na dvou-bajtový záznam POS_CONTROL ve kterém jsou řídící bity polohovací jednotky. Instrukce nastaví požadovanou rychlosť na nulovou hodnotu.

Parametr **control** je odkaz na dvou-bajtový řídící záznam POS_CONTROL, který byl popsán v předešlé části. Parametr **posun** je odkaz na double-wordovou buňku pro zadání dráhy pojezdu. Dráha pojezdu se zadává v mikrometrech v dolníkovém kódu.

Parametr **zrych** je odkaz na wordovou buňku a slouží pro nastavení strmosti rozjezdové a dojezdové rampy. Zrychlení se nastavuje obdobně jako strojní konstanta 52 v [mm/sec**2].

Parametr **dobjiz** je odkaz na wordovou buňku a slouží pro nastavení dojížděcího posuvu. Hodnota v buňce má rozměr rychlosťi [v mm/min].

instrukce	POS_CONTROL_x
------------------	----------------------

funkce	POS_CONTROL_x	řízení pohybu polohovací jednotky
---------------	----------------------	-----------------------------------

syntax	POS_CONTROL_x	status, rychlost [,povol]
---------------	----------------------	----------------------------------


Instrukce **POS_CONTROL_X** až **POS_CONTROL_6** slouží na řízení pohybu polohovací jednotky. V druhém parametru této instrukce se zadává odkaz na aktuální požadovanou rychlosť pojezdu. Ve třetím nepovinném parametru se zadává odkaz na bit povolení pohybu. Instrukce v 1. parametru má odkaz na dvou-bajtový záznam POS_STATUS, ve kterém jsou stavové bity polohovací jednotky. Pro potřebu trvalého sledování stavu polohovací jednotky a trvalého zadávání aktuální požadované rychlosťi je vhodné, aby instrukce **POS_CONTROL_x** byla volána průběžně v době pohybu polohovací jednotky.

Instrukce **POS_CONTROL_x** je možno použít i na sledování bitů POS_STV_PROG a POS_STV_DISP v době, když žádný pohyb neprobíhá.

Parametr **status** je odkaz na dvou-bajtový stavový záznam POS_STATUS, který byl popsán v předešlé části.

Parametr **rychlosť** je odkaz na double-wordovou buňku pro zadání rychlosťi pojezdu. Rychlosť pojezdu se zadává v hodnotách 1/64000 mm/min, to znamená, že když požadujeme rychlosť zadanou v mm/min, zadá se hodnota jen do horního wordu rychlosťi.

Parametr **povol** je odkaz na bit povolení pohybu. Parametr je nepovinný, v tomto případě se neuvede nebo se zadá klíčové slovo NIL. Instrukce způsobí přenastavení bitu POS_CNT_MP v řídícím záznamu **POS_CONTROL2_x**.

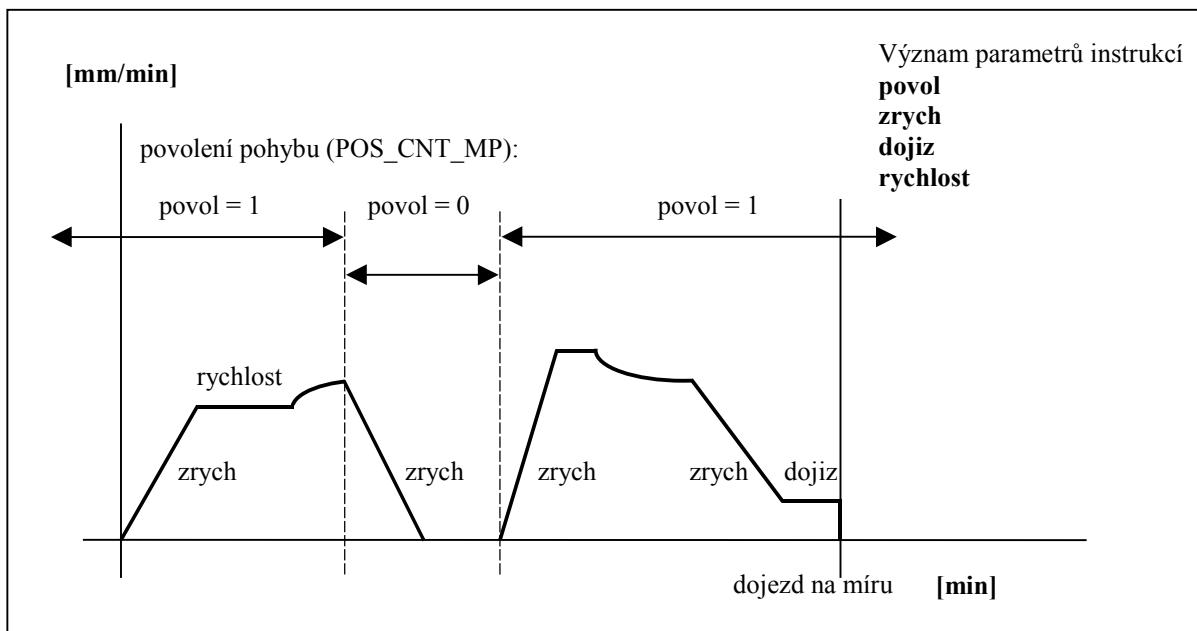

Příklad:

Naprogramování pohybu ve 4. souřadnici v PLC programu pomocí mechanizmu. Povolení pohybu je odvozeno od vstupního signálu POV_I:

```
; v deklaraci dat:
EQUI      K0,0
CONTR1:   DFM    "",""
CONTR2:   DFM    POS_MP,POS_RESET,,,
STAV1:    DFM    „POS_POL„,
STAV2:    DFM    POS_DISP,POS_PROG,,,
POSUN:    DS     4
ZRYCH:    DS     2
DOJIZ:    DS     2
RYCHLOST: DS     4
CITAC_POS: DS     2
```

```

MECH_BEGIN POSUN
;Inicializace jednotky a zadani dat
    POS_INIT_4
        LOD             DWRD.zelana_draha      ;nastaveni zelane
        STO             DWRD.POSUN          ;drahy, zrychleni
        LOD             WORD.zelana_strmost   ;a dojizdeni
        STO             ZRYCH
        LOD             WORD.zelane_dojiz
        STO             DOJIZ

;Naprogramovani polohovaci jednotky
    POS_MODE_4
        EX

;Muze se otestovat, zda se jednotka naprogramovala
    POS_CONTROL_4
        LDR             STAV1, K0           ;presun statusu
        TEX0            POS_PROG
        CITAC_POS, CAS_ERROR, ERROR_POS,12h ;chyba 12

;Rizeni pohybu a cekani na dojezd
    POS_CONTROL_4
        LOD             DWRD.zelana_rychllost ;zadavani rychlosti
        STO             DWRD.RZCHLOST
        LDR             STAV1, RYCHLOST,POV_I   POV_I je vstup povoleni poh.
        TEX0            POS_POL            ;cekani na konec pohybu
        JUM             CITAC_POS, CAS_ERROR2, ERROR_POS,13h ;chyba 13
        POS_END

ERROR_POS:  STO             BZH11           ;hlaseni chyby
            POS_INIT_4
POS_END:
MECH_END  POSUN

```

Příklad:

Naprogramování pohybu ve 1. souřadnici v PLC programu pomocí mechanizmu. (Řízení pohybu pomocí směrových tlačítek stroje.)

```

EXTRN BUKON180:WORD,PRF:BYTE

;RIDICI BITY
CONTRX1:  DFM ,,,,,,,,
CONTRX2:  DFM PJ_X_MP,PJ_X_RESET,,,,,,,

;STAV POL.JEDNOTKY
STAVX1:   DFM PJ_X_JEDE,,,PJ_X_POL,,,
STAVX2:   DFM PJ_X_DISP,PJ_X_PROG,,,,,,,

RYCHL_MAX: DS 4
PROCENTO_F: DS 2

POSUN_X:   DS 4
ZRYCH_X:   DS 2
DOJIZ_X:   DS 2
RYCHL_X:   DS 4
;
```

;V PROVOZU:
;START POHYBU POLOHOVACI JEDNOTKOU !!

```
LOD  CNST.60000000
STO  DWRD.zadana_poloha
FL   1,MECH_START_POHYBU_X
FL   1,MECH_HLIDANI_X      ;MECH. HLIDACI
```

;.....

;MECHANIZMUS PRO NAPROGRAMOVANI POLOH. JEDNOTKY
;mechanizmus je aktivni pokud se jede

```
MECH_BEGIN MECH_START_POHYBU_X
  POS_INIT_X
    LOD  DWRD.zadana_poloha      ;v mikronech doplnkovy binarni kod
                                         ;+- 60 000 000 3938700H ,FC6C7900H
    STO  DWRD.POSUN_X
    POS_MODE_X CONTRX1,POSUN_X,ZRYCH_X,DOJIZ_X
    FL   1,MECH_POHYB_X          ;MECHANIZMUS RIZENI POHYBU
    FL   1,PJ_X_MP               ;POVOLENI POHYBU
    EX
    LDR  MECH_POHYB_X          ;CEKANI NA DOJEZD
    EX1
MECH_END MECH_START_POHYBU_X
```

;.....

;MECHANIZMUS RIZENI POHYBU
;mechanizmus zadava aktualni rychlost a ceka na dosazeni polohy

```
MECH_BEGIN MECH_POHYB_X
  EX
    LOD  DWRD.aktualni_rychlost   ;RYCHLOST V 1/64000 mm/min
    STO  DWRD.RYCHL_X
    POS_CONTROL_X STAVX1,RYCHL_X,PJ_X_MP
    LDR  PJ_X_POL
    LO   -PJ_X_PROG
    EX0
    MECH_INIT  MECH_HLIDANI_X
    POS_RESET_X
MECH_END MECH_POHYB_X
```

;.....

;HLIDACI MECHANIZMUS PRO UKONCENI POHYBU
;mechanizmus testuje podminky jeti a v pripade splneni ukonci pohyb

```
MECH_BEGIN MECH_HLIDANI_X
  EX
 ;;;; PODMINKY BLOKOVANI: (NAPRIKLAD OD UVOLNENI TLACITKA PRO JETI)
    LDR  LIMIT_C
    EX1
    MECH_INIT MECH_POHYB_X
    LOD  CNST.0
    STO  DWRD.RYCHL_X
    FL   0,PJ_X_MP
    POS_CONTROL_X STAVX1,RYCHL_X,PJ_X_MP
    LDR  PJ_X_JEDE
    EX1
```

```
POS_RESET_X
MECH_END MECH_HLIDANI_X

;.......
```

;PRO CENTRALNI ANULACI

```
LDR CAPI ;CENTRALNI ANULACE
LA STARTC
JL0 NO_CAN
POS_INIT_X
MECH_INIT MECH_POHYB_X
MECH_INIT MECH_HLIDANI_X
```

NO_CAN:

```
;.......
```

;RIZENI RYCHLOSTI POHYBU

```
LOD BYTE.PRF
STO PROCENTO_F

LOD WORD.max_prac_posuv
MULB WORD.PROCENTO_F
STO WORD.(aktualni_rychlost+2) ;RYCHLOST V 1/64000 mm/min
```

```
;.......
```

; PIS_INIT A PIS_CLEAR

```
LOD WORD.BUKON180 ;ZRYCHLENI
BIN
STO ZRYCH_X
STO ZRYCH_Y
LOD WORD.BUKON181 ;DOJIZDENI
BIN
STO DOJIZ_X
STO DOJIZ_Y

LOD WORD.(BUKON10+1) ;RYCHLOPOSOVU
BIN
MULB WORD.D100
STO WORD.(RYCHL_MAX+2) ;V 1/64000 -INACH MM/MIN
```